NetwoRC プロバイダ デンソー ロボット

Version 1.2.19

ユーザーズ ガイド

Obtober 13, 2015

【備考】	

【改版履歴】

バージョン	日付	内容
1.0.0	2006-05-11	初版
1.0.1	2006-07-17	@n, ROTATE pose オプション,ST_xxx コマンド対応
1.0.2	2006-08-31	SYSSTATE, 型変換, コンベアトラッキングのコマンドに対応
1.0.3	2006-09-13	POSEDATA 型対応
1.0.4	2006-10-16	トラブル時のチェックリスト追加
1.0.5	2006-12-09	IO 変数で長さ指定オプション追加
1.1.0	2007-07-12	RC5 対応,単軸制御ログコマンド追加
1.1.1	2007-08-10	MyIP オプション追加
1.1.2	2007-11-21	TORetry オプション追加
1.2.0	2008-01-14	付加軸対応
1.2.1	2008-01-21	エラーコード表追加
1.2.2	2008-06-18	高軌跡制御機能モード対応
1.2.3	2008-07-02	マイナーバージョンアップ
1.2.4	2008-08-22	FIGAPRP, FIGAPRL コマンド対応
1.2.5	2008-09-30	一部改訂
1.2.6	2008-11-21	変数番号の動的変更に対応,ローカルポート指定機能追加
1.2.7	2009-06-12	衝突検出機能対応
1.2.8	2009-07-07	Tips 追加, CCLink リモートレジスタ(WDin, WDOut)対応
1.2.9	2009-09-07	変数のタイムスタンプ取得に対応(Microsecond プロパティ)
1.2.10	2010-02-11	ミニ I/O の全汎用化オプション対応,エラーコード追加
1.2.11	2010-09-22	1章に概要追記
1.2.12	2010-11-17	Execute のコマンド文字列修正(大文字・小文字)
1.2.13	2011-01-11	PAC プログラムの転送 改訂
1.2.14	2011-02-01	RobSlave 必須コマンド明記
1.2.15	2011-04-05	ロボットコントローラーの対応機種修正, セットアップ修正
1.2.16	2011-04-21	無停止教示点補正機能追加
1.2.17	2011-05-16	@ERROR_CODE_HEX 変数追加
1.2.18	2011-05-26	Bundle 版の同時接続数=3を廃止
	2012-07-17	ドキュメントのバージョンルールを変更
1.2.19	2015-10-13	@ERROR_LEVEL 変数追加

【対応機器】

機種	バージョン	注意事項
RC7	V2.330以上	要 ORiN オプション(1214)
RC5	V1.998 以上	要 ORiN オプション(1213),※付録 D を参照

【注意】

デンソーロボットへの同時接続数は最大79接続まで可能です.

¹接続数=NetwoRCプロバイダのインスタンス数=CaoWorkspace::AddControllerで作成されたオブジェクト数

目次

1. はじめに	8
1.1. 概要	9
2. セットアップ	11
2.1. 非常停止スイッチの設置	11
2.2. コントローラの初期設定	11
2.2.1. ティーチングペンダントを用いた初期設定	11
2.2.2. ミニペンダントを用いた初期設定	14
2.3. 専用 I/O ポートの処置	17
2.3.1. 標準(I/O 増設ボードがない)構成の場合	17
2.3.1.1. ミニ I/O 全汎用化オプション	18
2.3.2. オプション(I/O 増設ボードがある)構成の場合	18
2.4. ロボットコントローラの起動権	19
2.4.1. ロボットコントローラの起動権に関する基礎知識	19
2.4.2. ANSI 仕様ロボットコントローラにおける注意点	20
2.5. PAC プログラムの転送	22
2.6. RobMaster の機能	22
3. NetwoRC プロバイダを使用したプログラミング	24
3.1. 接続	24
3.2. 変数の読み書き	25
3.2.1. 接続	25
3.2.2. 変数リード・ライト	26
3.2.3. 切断	26
3.2.4. サンプルプログラム	27
3.3. PAC プログラムの開始・停止	
3.3.1. 接続	28
3.3.2. PAC プログラムの開始・停止	
3.3.3. サンプルプログラム	28
3.4. ロボットの動作	
3.4.1. 接続	30
3.4.2. ロボットの移動と停止	30
3.5. その他サンプル	31

4. コマンドリファレンス	32
4.1. コマンド一覧	32
4.2. メソッド・プロパティ	33
4.2.1. CaoWorkspace::AddController メソッド	33
4.2.1.1. Conn オプション	34
4.2.2. CaoController::AddCommand メソッド	35
4.2.3. CaoController::AddFile メソッド	35
4.2.4. CaoController::AddRobot メソッド	36
4.2.5. CaoController::AddTask メソッド	37
4.2.6. CaoController::AddVariable メソッド	37
4.2.7. CaoController::get_TaskNames プロパティ	38
4.2.8. CaoController::get_VariableNames プロパティ	38
4.2.9. CaoController::Execute メソッド	38
4.2.10. CaoController::OnMessage イベント	41
4.2.11. CaoCommand::Execute メソッド	42
4.2.12. CaoCommand::get_Parameters プロパティ	42
4.2.13. CaoCommand::put_Parameters プロパティ	42
4.2.14. CaoFile::AddFile メソッド	42
4.2.15. CaoFile::AddVariable メソッド	43
4.2.16. CaoFile::get_VariableNames プロパティ	43
4.2.17. CaoFile::Copy メソッド	43
4.2.18. CaoFile::Delete メソッド	43
4.2.19. CaoFile::Move メソッド	43
4.2.20. CaoFile::get_DateCreated プロパティ	43
4.2.21. CaoFile::get_DateLastAccessed プロパティ	43
4.2.22. CaoFile::get_DateLastModified プロパティ	43
4.2.23. CaoFile::get_FileNames プロパティ	43
4.2.24. CaoFile::get_Attribute プロパティ	43
4.2.25. CaoFile::get_Path プロパティ	44
4.2.26. CaoFile::get_Size プロパティ	44
4.2.27. CaoFile::get_Type プロパティ	44
4.2.28. CaoFile::get_Value プロパティ	44
4.2.29. CaoFile::put_Value プロパティ	44
4.2.30. CaoRobot::Accelerate メソッド	44
4.2.31. CaoRobot::AddVariable メソッド	44
4.2.32. CaoRobot::get_VariableNames プロパティ	44

4.2.33. CaoRobot::Halt メソッド	44
4.2.34. CaoRobot::Change メソッド	45
4.2.35. CaoRobot::Drive メソッド	45
4.2.36. CaoRobot::Move メソッド	45
4.2.37. CaoRobot::Rotate メソッド	49
4.2.38. CaoRobot::Speed メソッド	50
4.2.39. CaoRobot::Execute メソッド	50
4.2.40. CaoTask::AddVariable メソッド	67
4.2.41. CaoTask::get_VariableNames プロパティ	67
4.2.42. CaoTask::Start メソッド	67
4.2.43. CaoTask::Stop メソッド	67
4.2.44. CaoVariable::get_Value プロパティ	68
4.2.45. CaoVariable::put_Value プロパティ	68
4.2.46. CaoVariable::put_ID プロパティ	68
4.2.47. CaoVariable::get_ID プロパティ	68
4.2.48. CaoVariable::get_Microsecond プロパティ	68
4.2.49. CaoMessage::Clear メソッド	68
4.3. 変数一覧	69
4.3.1. コントローラクラス	69
4.3.2. ロボットクラス	71
4.3.3. タスククラス	73
4.3.4. ファイルクラス	74
5. ロボット動作命令の実行概要	75
6. Tips	77
6.1. コントローラエラー発生時の書き込み	
6.1.1. 特権タスク機能を有効にする	78
6.1.2. 特権タスクプログラムを作成する	79
6.1.3. PC から特権タスクに対して通知する	80
付録 A. POSEDATA 型定義	81
付録 A.1. 表記例	82
付録 B. PAC 言語対応状況	86
付録 C. トラブル時の確認事項	89
付録 C.2. ロボットコントローラと通信できない	89

付録 C.3. ロボットコントローラの変数を読み書きできない付録 C.4. ロボットの制御ができない	
付録 D. コントローラ別対応状況	91
付録 E. エラーコードー覧	96
付録 F. 無停止教示点補正機能(外観検査軌道生成)	98
付録 F.1. パラメータ	98
付録 F.2. エラーコード	98
付録 F.3. 制限事項	99
付録 F.4. サンプルプログラム	100
付録 F.5、動道補正失敗時(エラーコード:0x800123xx)の同避方法	101

1. はじめに

本仕様書は、デンソーロボットの NetwoRC コントローラ(RC5,RC7)用の CAO プロバイダの外部仕様を規定するものです。 本書で扱う CAO プロバイダ (CaoProvNetwoRC.dll)を NetwoRC プロバイダと呼びます。 NetwoRC プロバイダは、CAO プロバイダ仕様で規定されている全てのインタフェースを実装しています.

本仕様書では、NetwoRC プロバイダの接続パラメータ、システム変数、ユーザ変数、ファイルおよび独自拡張に関する仕様を記載しています.

また、本仕様書で記載される機能は NetwoRC コントローラの機種およびバージョンにより依存するため、 次表の通りに記号として本書に表記しています.

表	1-1	NetwoRC コントロー	-ラ別対応記号
---	-----	---------------	---------

コントローラ		記号	意味	
機種	バージョン	記方		
RC7M	2.330以上	<u>2 330</u>	コントローラバージョンが 2.330	
		1 2.330	以上の場合,使用可能です.	
-	-	DakSlava	コマンドを実行するには	
		RobSlave	RobSlave の実行が必要です.	



全グローバル変数(I,F,D,V,P,J,T,S)の[0]から[9]まではシステム予約です. これらの変数へのアクセスは行わないでください.

1.1. 概要

NetwoRC プロバイダは、ロボットコントローラ(RC5、RC7)に依存する部分を吸収し CAO プロバイダ・インタフェース仕様で規定された機能を提供する CAO プロバイダです。そのファイル形式は DLL(Dynamic Link Library)であり、CAO エンジンから使用時に動的にロードされます。NetwoRC プロバイダを使用するにあたっては下表を参照して手作業でレジストリ登録を行う必要があります。

ファイル名 CaoProvNetwoRC.dll
ProgID CaoProv.DENSO.NetwoRC
レジストリ登録² regsvr32 CaoProvNetwoRC.dll
レジストリ登録の抹消 regsvr32 /u CaoProvNetwoRC.dll

表 1-2 NetwoRC プロバイダ

CAO エンジンが動作するには予め、PC 毎に正規の ORiN2 SDK ライセンスが 1 つ登録されていなくてはなりません. これに関しては ORiN2 SDK ユーザーズガイドの「ライセンスの追加と削除」を参照してください.

NetwoRC プロバイダは RS232C, Ethernet デバイスで接続されているロボットコントローラに接続し、ロボットコントローラの変数の読み書き、PAC プログラムの起動、ロボットの動作等を行うプロバイダです。ロボットコントローラに接続する手段としては、図 1-1 にある通信手段が用意されています。本プロバイダは赤枠で囲っている通信手段を提供しています。

² ORiN SDK でインストールした場合は手動で登録/抹消する必要はありません.

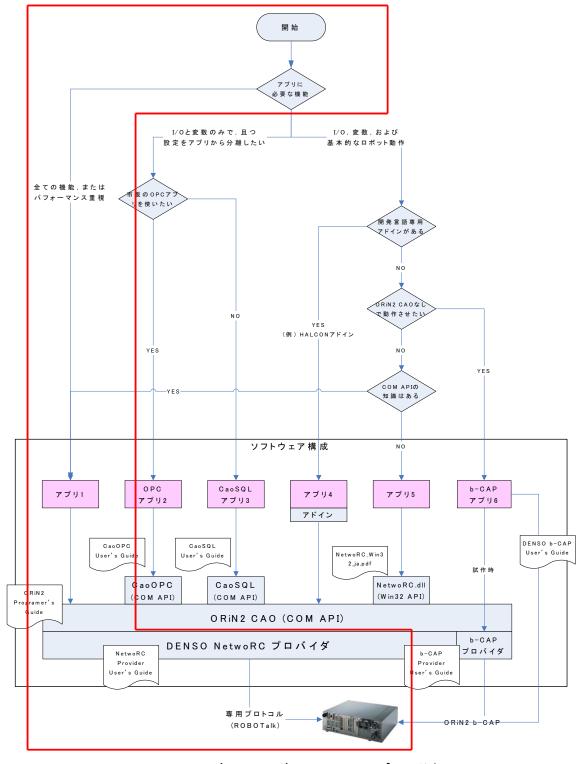


図 1-1 デンソーロボット用 ORiN アプリの分類

2. セットアップ

2.1. 非常停止スイッチの設置

ロボットコントローラを使用になる前に、非常の際にただちにロボットの運転を停止できるよう、作業者が容易に操作できる位置に非常停止スイッチを設置してください.

- (1) 非常停止スイッチは、赤色にしてください.
- (2) 非常停止の機能は、作動させたあと自動的に復帰せず、また他の作業者が不用意に復帰させることができないようにしてください。
- (3) 非常停止スイッチは、電源スイッチとは別個に設けてください.

2.2. コントローラの初期設定

NetwoRC プロバイダを用いる前に、制御対象となるロボットコントローラの設定を行う必要があります。ロボットコントローラの初期設定にはティーチングペンダントもしくはミニペンダントのどちらかが必要となります。以降、それぞれを使った初期設定の方法について記述します。

2.2.1. ティーチングペンダントを用いた初期設定

ティーチングペンダントを用いたロボットコントローラの初期設定は,以下の手順で行います.

- (1) ロボットコントローラを手動モードに設定します.
- (2) コントローラの通信権限を設定します. 接続方法として Ethernet を用いる場合は, ティーチングペンダントの通信設定メニュー => 通信権で[Ethernet]に読み込み・書き込み権限を設定します. RS232C を用いる場合はそれぞれの COM ポートに読み込み・書き込み権限を設定します. [F6:設定] => [F5:通信設定.] => [F1:通信権.] で設定を行ってください.

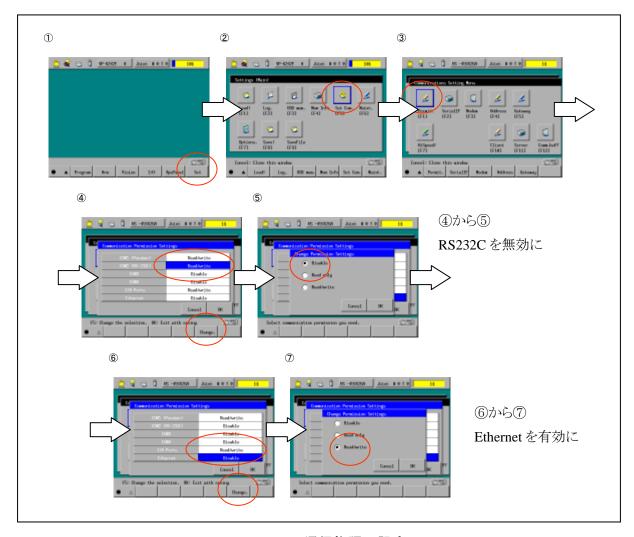


図 2-1 通信権限の設定

(3) ORiN アプリケーションからモータの ON/OFF やプログラムの起動を行う場合には、コントローラの起動権を設定する必要があります. 起動権の設定を行うためには、"ORiN"オプションを有効にする必要があります.

[F6:設定] =>[F7:オプション.]=>[F8:機能拡張] =>[F5:機能追加] で"1214"を入力し、"ORiN"オプションを有効にします. ロボットコントローラが RC5 の場合、"1213"を入力して下さい. ³

³ この"ORiN"オプションを設定することで、ORiN アプリケーションから変数・I/O へのアクセスが自由に可能となります.変数や I/O へのアクセスはロボット・コントローラ・プログラムなどの状態や内容をよく把握した上で行ってください. 特に、変数・I/O への書き込み処理はロボットやプログラムの動作に重大な影響を与える場合があります

また, "ORIN"オプションが有効な状態では, 内部自動モードにおいてはエラーレベル 3 以上のエラーが発生するとプログラムが停止しますが, 外部自動モードにおいては, エラーレベル 2 以上のエラーが発生するとプログラムが停止します. 外部自動モードでの誤操作や誤ったコマンド送信などに注意ください.

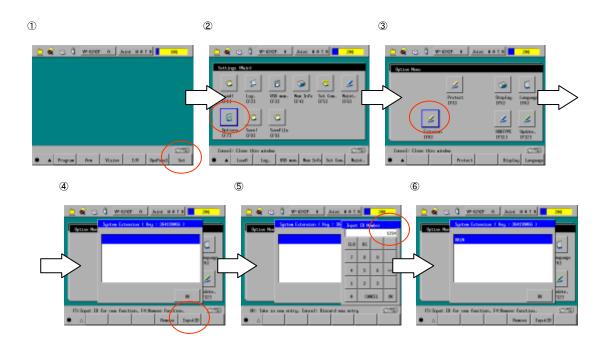


図 2-2 ORiN オプションの入力

(4) 接続方法として Ethernet を用いる場合は、ティーチングペンダントの通信設定メニュー => 起動権で[Ethernet]に起動権を設定し、その後「F4:IP 設定」メニューでクライアントPCの IP アドレスを設定します。RS232C を用いる場合はそれぞれのポートに起動権を設定します。

[F6:設定] =>[F5:通信設定.]=>[F6:起動権]で設定を行ってください.

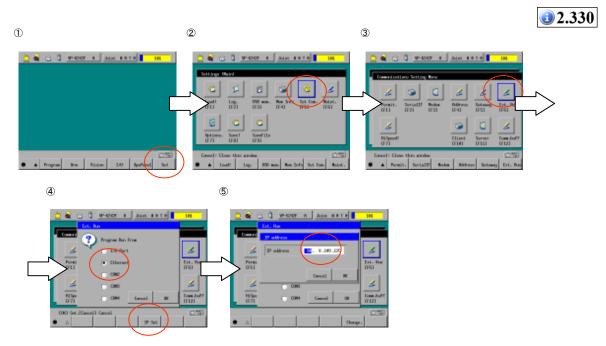


図 2-3 起動権の設定

2.2.2. ミニペンダントを用いた初期設定

12.330

ミニペンダントを用いたコントローラの初期設定は、以下の手順で行います.

- (1) ロボットコントローラを手動モードに設定します.
- (2) ロボットコントローラの通信権限を設定します. 接続方法として Ethernet を用いる場合は、ミニペンダントの[COM Setting] => [Permit]で[Ethernet]に[R/W]を設定します. RS232C を用いる場合はそれぞれのポートに[R/W]を設定します.

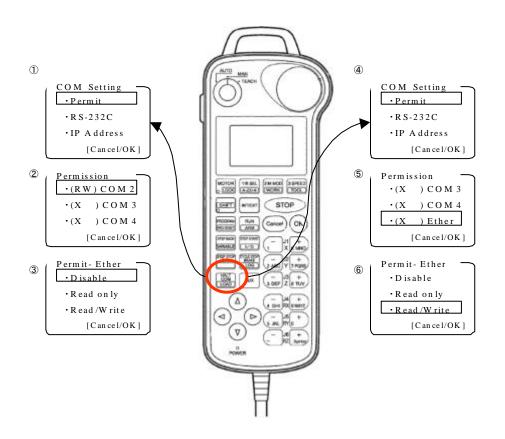


図 2-4 通信権限の設定

(3) ORiN アプリケーションからモータの ON/OFF やプログラムの起動を行う場合には、コントローラの起動権を設定する必要があります。コントローラの起動権を設定するために、ORiN オプションを有効にします。 [Aux Function] => [Extension] => [Add]で"1214"を入力し"ORiN"を有効にします。 3

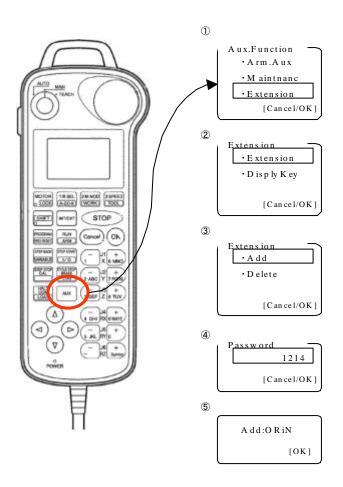


図 2-5 ORiN オプションの入力

(4) 接続方法として Ethernet を用いる場合は、ミニペンダントの[COM Setting] => [Ext Run] => [Ext Run]で[Ethernet]に起動権を設定し、[Client IP]でクライアントPCの IP アドレスを設定します. RS232C を用いる場合はそれぞれの COM ポートに起動権を設定します.

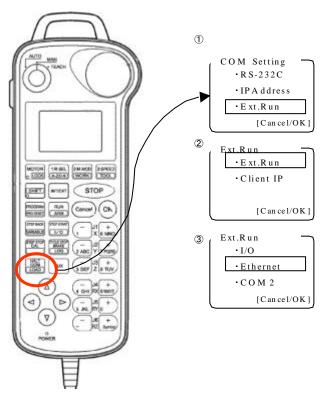


図 2-6 起動権の設定

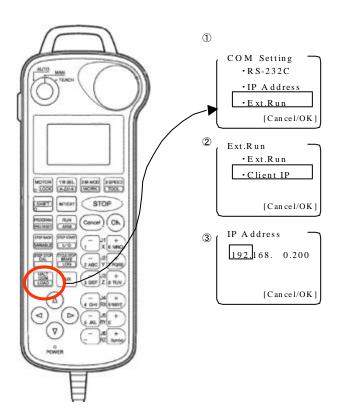


図 2-7 クライアント PC IP アドレスの設定

2.3. 専用 I/O ポートの処置

12.330

ロボットコントローラは多くの専用入力信号を持っています.

外部のPCから ORiN を用いてロボットやプログラム(PAC)を動作させるには、「ステップ停止(全タスク)信号」及び「瞬時停止信号」をプログラムが動作可能な状態にしておく必要があります。

「ステップ停止(全タスク)信号」及び「瞬時停止信号」はロボットコントローラの構成や I/O の割り付けにより配置されるコネクタや I/O 番号が異なりますのでご使用の構成にあわせて適切な処置を行ってください.

※RC5 ではロボット動作が使用出来ないためこの処置は不要です.

※ロボットやプログラム (PAC) の制御を行わない (変数やファイルアクセスのみの) 場合, この処置は不要です.

2.3.1. 標準(I/O 増設ボードがない)構成の場合

I/O の標準構成は MiniI/O コネクタ CN5 のみを使用する場合の構成を指します. この場合, 出荷時の設定では入力点数16点の内8点が専用入力, 出力点数16点の内8点が専用出力として割り付けられています.

専用入力の内, Mini I/O:汎用・専用入出力コネクタ CN5 の端子 No.11 にステップ停止(全タスク)信号(ポート番号 0番)が割り当てられていますので、

Mini I/O:汎用・専用入出力コネクタ CN5 の端子 No.11 をクローズしてください.

 \Rightarrow ステップ停止(全タスク)信号(ポート番号 0 番)が ON し,ロボット及びプログラムが動作に可能になります.

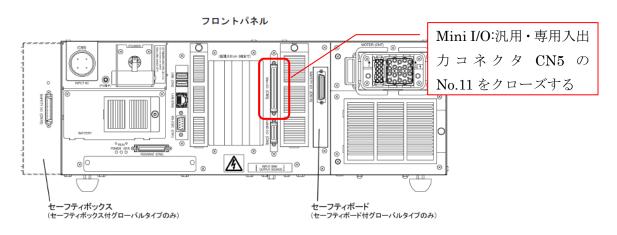


図 2-8 ステップ停止(全タスク)の処置例

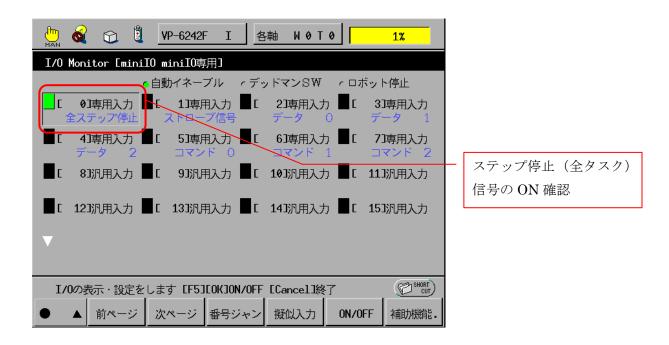


図 2-9 処置後の状態確認

瞬時停止信号はないため処置は不要です.

2.3.1.1. ミニ I/O 全汎用化オプション

ミニ IO に割り付けられている専用入力・出力を必要としない場合でかつロボットコントローラがバージョン 2.90 以上の場合、ミニ I/O の割付を全汎用化して、従来のステップ停止専用信号に対する処置を簡略することが出来ます.

ティーチングペンダントを用いたロボットコントローラの設定は,以下の手順で行います.

- (1) ロボットコントローラを手動モードに設定します.
- (2) ミニ IO 全汎用化オプションを有効にします. [オプション] => [機能拡張]で"**6319**"を入力します.
- (3) ロボットコントローラの電源を切った後, 再起動します.

※【注意事項1】ミニIO 全汎用化オプションを有効にした場合,専用信号であるステップ停止信号の割付は無くなるためステップ停止を行うことが出来なくなります.

※【注意事項 2】ミニ IO 全汎用化オプションを有効にすることで、ステップ停止信号に対する処置は不要になりますが、自動イネーブル信号と非常停止信号に対する処置は必要で、省略することは出来ません.

2.3.2. オプション(I/O 増設ボードがある)構成の場合

I/O 増設ボード(パラレル I/O,DeviceNet,CC-Link,PROFIBUS 等)がある構成の場合はロボットコントローラの「設置・保守ガイド」および「オプション機器説明書」の「第2部 RC7M 用 I/O 増設ボード」を参照の上,「ステップ停止(全タスク)信号」及び「瞬時停止信号」を ON してください.

2.4. ロボットコントローラの起動権

12.330

2.4.1. ロボットコントローラの起動権に関する基礎知識

ORiN アプリケーションからモータの ON/OFF やプログラムの起動を行うには起動権の設定が必要です. (2.2.1 と 2.2.2 を参照)また、安全のため、ロボットコントローラは選択された一つの機器からのみ外部から制御可能となります(Single point of control). また、ORiN アプリケーションからのモータの ON/OFF やタスクの起動はロボットコントローラが外部自動モードの状態でのみ実行可能となります.

コントローラの起動権は以下の図のように遷移します.

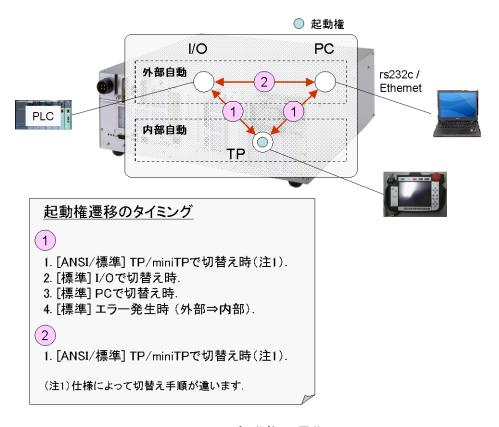


図 2-10 起動権の遷移

2.4.2. ANSI 仕様ロボットコントローラにおける注意点

前述のように、ORiN アプリケーションからのモータの ON/OFF やタスクの起動はロボットコントローラが外部 自動モードの状態でのみ実行可能となります.

ANSI 仕様のロボットコントローラでは、I/O 補助機能メニューの単一位置制御設定にて「外部自動」を選択しておかないと、外部自動モードの状態にならないことに注意してください。

以下に ANSI 仕様ロボットコントローラでの外部自動モードの選択手順を示します.

(1) ティーチングペンダントを用いた選択手順

この選択処理が完了した後に自動モードへ切り替えを行うと、選択したモード(内部/外部)に切り替わります.

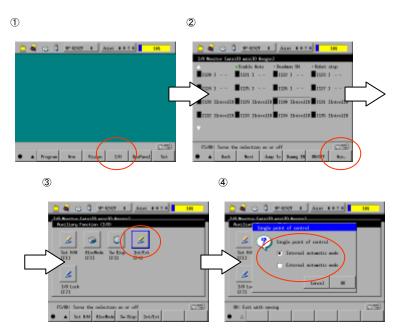


図 2-11 ペンダントを用いた内部/外部自動モード選択

(2) ミニペンダントを用いた選択手順

この選択処理が完了した後に自動モードへ切り替えを行うと、選択したモード(内部/外部)に切り替わります.

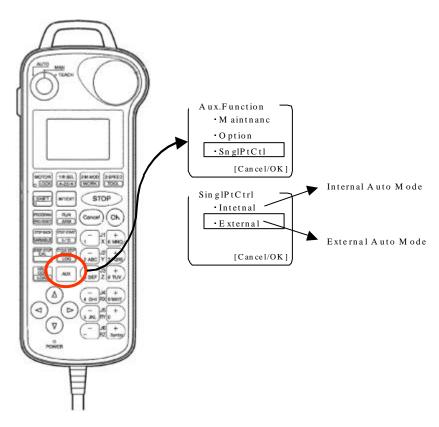


図 2-12 ミニペンダントを用いた内部/外部自動モード選択

2.5. PAC プログラムの転送

12.330

NetwoRC プロバイダでロボット動作命令(表 4-8 参照)を実行するには、予めロボットコントローラに必要なPAC プログラム(RobSlave.pac, RobSlave.h, UserExtention.pac)を転送して実行しなくてはなりません.

PAC プログラムをコントローラへ転送するには、付属ツールの RobMaster.exe を使用します.

これらの方法ではミニペンダント(miniTP)またはティーチングペンダント(TP)が必要です.

RobMaster.exe 4 はロボットコントローラの状態表示とRobSlave タスクの制御をPCから直接と行うためのツールです.RobMaster.exe は以下のフォルダにインストールされています.

<ORiN2 インストールフォルダ>¥CAO¥ProviderLib¥DENSO¥NetwoRC¥Bin

下記にセットアップ手順を示します.

- 1. コントローラを起動し、[手動]モードにする
- 2. RobMaster を起動する スタートメニュー→すべてのプログラム→ORiN2→CAO→ProviderLib→RobMaster
- 3. コントローラーの IP アドレスを入力し, [接続]ボタンでコントローラと接続する
- 4. RobMaster の[セットアップ]ボタンを押して指示に従って必要な PAC プログラムを転送する

2.6. RobMaster の機能

12.330

付属ツール RobMaster はロボットコントローラと接続して、下記の機能を提供しています.

- 1. ORiN 用にロボットコントローラをセットアップする
- 2. ロボットコントローラの RobSlave タスクの起動および停止を行う
- 3. ロボットコントローラのモータ ON/OFF を行う
- 4. ロボットコントローラのエラー表示とエラークリアを行う
- 5. ロボットコントローラの状態表示を行う

以下に RobMaster の機能紹介を示します.

^{4 &}lt;ORiN2 SDK インストールフォルダ>¥CAO¥ProviderLib¥DENSO¥NetwoRC¥Bin¥RobMaster.exe

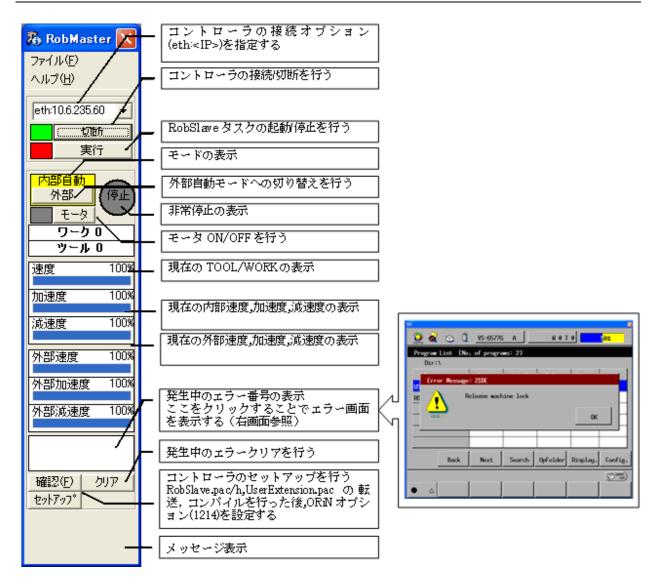


図 2-13 RobMaster の機能紹介

3. NetwoRC プロバイダを使用したプログラミング

3.1. 接続

NetwoRC プロバイダを使用してロボットを制御するには、ORiN がインストールされた PC とロボットコントローラを RC232C、Ethernet デバイスで接続する必要があります。また一部コマンドはロボットコントローラの設定が必要なものもあります。設定の方法は2章、各種コマンドについては4章を参照してください。



図 3-1 ロボットとの接続

作成するアプリケーションがロボットコントローラと通信するためには、NetwoRC プロバイダを使用し、専用パケット(RobTalk)を生成して、ロボットコントローラと通信を行います。またコントローラの専用プログラム (RobSlave)を介してハンドシェイクを行う事で、ロボットを動作させます。詳しくは5章を参照してください。

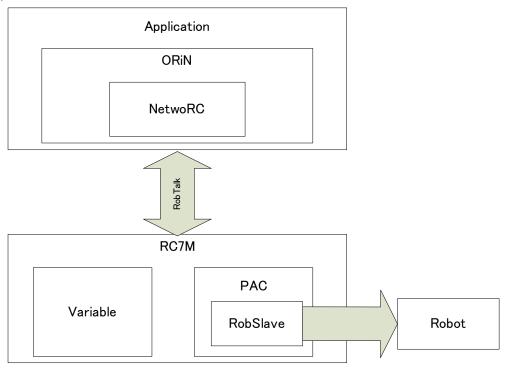


図 3-2 プログラミング概要

NetwoRC プロバイダでは、CaoEngine の作成→CaoWorkspace の作成→CaoController の作成といった手順で Cao オブジェクトを作成する事により、PC とロボットコントローラを接続する事ができます。ロボットコントローラに接続した後は、CaoVariable オブジェクトを生成することで、コントローラ内の変数にアクセスすることや、CaoRobot オブジェクトを生成することでロボットを動作させることができます。以下に具体例を挙げながら、ロボットプログラムの手順を示します。

3.2. 変数の読み書き

変数の読み書きを行うには、図 3-3 に示す処理を行います.

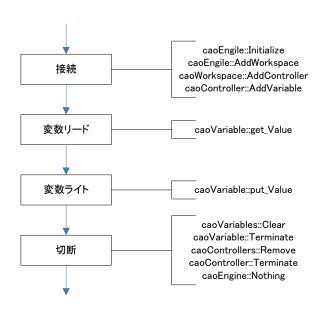


図 3-3 変数の読み書きの流れ

3.2.1. 接続

コントローラとの接続を行うには、以下の手順を取ります.

(1) オブジェクトを保持するための変数を用意します. コントローラ接続に必要なオブジェクトは、CaoEngine オブジェクトと CaoWorkspace オブジェクトと CaoController オブジェクトです. CaoWorkSpace オブジェクトは、CaoWorkspaces から取得する場合には変数を用意する必要はありません. また変数にアクセスするための CaoVariable オブジェクトも必要になります. 以下に VB6 でのコード例を示します.

Dim g_val as Cao Variable 'Cao Variable オブジェクト用の変数

(2) CaoEngine オブジェクトを生成します. CaoEngine オブジェクトは New キーワードを使って生成しま

す.

(3) CaoWorkspace オブジェクトを取得もしくは生成します. CaoEngine オブジェクトを生成すると, デフォルトで Caoworkspaces オブジェクトと Caoworkspace オブジェクトを 1 つずつ生成しています. サンプルプログラムでは, デフォルトワークスペースを利用しています. 以下に CaoWorkspace オブジェクトを新しく生成するコード例を示します.

g_wrks = g_ctrl.Addworkspace("NewWrks", "")

(4) CaoController オブジェクトを生成します. CaoController オブジェクトを生成するには、使用するプロバイダ名と使用するためのパラメータを設定します. NetwoRC プロバイダでは、接続先のコントローラの IP アドレスをオプションで指定します. 以下にコード例を示します.

g_ctrl = g_wrks.AddController("RC", "CaoProv.DENSO.NetwoRC", "", "conn=eth:192.168.0.1")

(5) Cao Variable オブジェクトを生成します. 接続したい変数の Cao Variable オブジェクトを生成します. 以下に P 型の 10 番目の変数オブジェクトを生成するコード例を示します.

g_val = g_ctrl.AddVariable("P10", "")

3.2.2. 変数リード・ライト

接続した変数の値を取得・設定するには、CaoVariable オブジェクトの Value プロパティを参照します. 変数 に格納、変数からの設定を行う場合は、接続した変数型に合わせた変数を用意する必要があります. 以下にコード例を示します.

Dim vntPotision as Variant

 $vntPotision = g_val.Value$

'値の取得

 g_{val} . Value = Array(50, 50, 50, 0, 0, 0, -1)

'値の設定

3.2.3. 切断

コントローラと切断する場合には、生成したオブジェクトを消去すると共に、オブジェクトを管理するコレクションクラスから消去するオブジェクトを削除します. 以下にコード例を示します.

g_ctrl.Variables.Clear

'CaoVariables から全てのオブジェクトの削除

Set g_val = Nothing

' CaoVariable の消去

g_wrks.Controllers.Remove g_ctrl.Index 'CaoControllers から CaoController の削除

Set g_ctrl = Nothing

'CaoCtonroller の消去

g_eng.Workspaces.Remove g_wrks.Index ' CaoWorkspaces からの CaoWorkspace の削除

Set g_wrks = Nothing

'CaoWorkspace の消去

Set g_eng = Nothing

'CaoEngine の消去

3.2.4. サンプルプログラム

以下に VB6 で作成したサンプルプログラムを示します. IP や Port は各コントローラで設定した値を用いてください. サンプルプログラムでは以下の設定値を用いて接続しています.

IP:192.168.0.1

Port:4112

List 3-1 Variable.frm

```
Dim g_eng As CaoEngine
Dim g_ctrl As CaoController
Dim g_val As CaoVariable
Private Sub Form_Load()
   Set g_eng = New CaoEngine
    '接続処理 IP/Port は各コントローラの設定にしてください
    Set g_ctrl = g_eng. Workspaces(0). AddController("RC7", "caoProv. DENSO. NetwoRC", "",
"conn=eth: 192. 168. 0. 1:4112")
    '変数名"I0150"
    Set g_val = g_ctrl.AddVariable("I0150", "")
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
     変数オブジェクトの破棄
    g_ctrl.Variables.Clear
    Set g_val = Nothing
    'コントローラオブジェクトの破棄
    g_eng. Workspaces (0). Controllers. Remove g_ctrl. Index
    Set g ctrl = Nothing
    'CaoEngine の破棄
    Set g_eng = Nothing
End Sub
Private Sub Command1_Click()
     変数の読み込み
    Text1. Text = g_val. Value
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    '変数の書き込み
g_val. Value = Cbool (Text2. Text)
End Sub
```

3.3. PAC プログラムの開始・停止

PAC プログラムの開始・停止を行うには、図 3-4 示す処理を行います. PAC を起動するには、コントローラが外部自動モードになっている必要があります。またコントローラの起動権の設定を ORiN がインストールされている PC の IP に設定してください。詳しくは 2.4 章を参照してください。

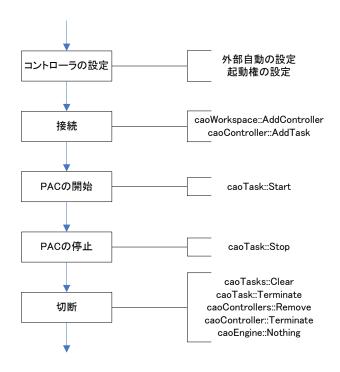


図 3-4 PAC の開始・停止の流れ

3.3.1. 接続

CaoControllerオブジェクトを生成するまでの手順は3.2.1を参照してください. PACプログラムを開始・停止させるには CaoTask オブジェクトを生成します. タスクオブジェクトを以下にコード例を示します.

Dim g_task as CaoTask

' CaoTask オブジェクトを格納する変数

Set g_task = g_ctrl.AddTask("PRO01", "")

3.3.2. PAC プログラムの開始・停止

PAC プログラムの開始と停止を行うには、CaoTask オブジェクトの Start メソッドと Stop メソッドを使用します. 以下に PAC プログラムの連続実行とサイクル停止の例を示します.

g_task.Start 2

'連続実行

g_task.Stop 3

'サイクル停止

3.3.3. サンプルプログラム

List 3-2 Task.frm

Dim g_eng As CaoEngine Dim g_ctrl As CaoController Dim g_task As CaoTask

Private Sub Command1_Click() g_task.Start 2 End Sub

Private Sub Command2_Click()

```
g_task.Stop 3
End Sub
Private Sub Form Load()
    Set g_eng = New CaoEngine
    '接続処理 IP/Port は各コントローラの設定にしてください
    Set g_ctrl = g_eng. Workspaces (0). AddController ("RC7", "caoProv. DENSO. NetwoRC", "",
"conn=eth: 192. 168. 0. 1")
    'タスク名"PR01"
    Set g_task = g_ctrl.AddTask("PRO1", "")
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    g_ctrl. Tasks. Clear
    Set g_task = Nothing
    g_eng. Workspaces(0).Controllers.Remove g_ctrl.Index
    Set g_ctrl = Nothing
    Set g_eng = Nothing
End Sub
```

3.4. ロボットの動作

ロボットの動作させるには、コントローラで RobSlave を起動させておき、自動モードにしておく必要があります. RobSlave については 2.5 章を参照してください. モータ起動も NetwoRC プロバイダを通して行う事もできます. 詳しくは 4.2.39 の CaoTask::Execute motor コマンドを参照して下さい.

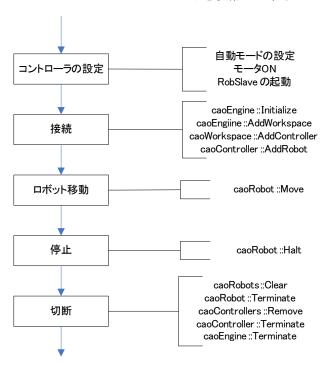


図 3-5 ロボット動作の流れ

3.4.1. 接続

CaoController オブジェクトを生成するまでの手順は 3.2.1 を参照してください. ロボットを動作させるには CaoRobot オブジェクトを生成します. 以下にコード例を示します.

3.4.2. ロボットの移動と停止

ロボットを動作させるには CaoRobot::Move メソッドを用います. Move の詳細は 4.2.36 章を参照してください. Move 時に NEXT オプションをつけることによって, CaoRobot::Halt メソッドでロボットの動作を停止させることができます.

List 3-3 Robot.frm

```
Dim g_eng As CaoEngine
Dim g_ctrl As CaoController
Dim g_robot As CaoRobot
'ロボット停止
Private Sub Command2_Click()
    g robot. Halt
End Sub
'ロボット動作 IP/Port は各コントローラの設定にしてください
Private Sub Command1_Click()
    g_robot. Move 1, "@P P10", "NEXT"
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Set g_eng = New CaoEngine
    Set g_ctrl = g_eng. Workspaces (0). AddController ("RC7M", "caoProv. DENSO. NetwoRC", "",
"conn=eth: 10. 6. 235. 60")
    Set g_robot = g_ctrl.AddRobot("Arm")
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    g_ctrl.Robots.Clear
    Set g_robot = Nothing
    g_eng. Workspaces (0). Controllers. Remove g_ctrl. Index
    Set g_ctrl = Nothing
    Set g_eng = Nothing
End Sub
```

3.5. その他サンプル

その他のサンプルはORiN2 SDKのORiN2\CAO\ProviderLib\DENSO\NetwoRC\Sample 以下を参照して下さい.

表 3-1 サンプルプログラム一覧

サンプル名	区分	内容
Variable	CaoVariable	コントローラの変数,I/O,CNFの読み書き.
File	CaoFile	コントローラのファイルの読み書き.
Tree	CaoFile	コントローラ内のフォルダー覧表示とファイル取得.
Log	CaoFile	コントローラのエラーログ,操作ログの取得.
Task	CaoTask	コントローラのタスクの情報表示と操作(起動,停止).
		※ RC5 ではタスク起動不可です.
		2.330
Robot	CaoRobot	ロボットの動作コマンド実行,現在位置の取得,ユーザ拡張コマン
		ドの呼び出し.
		RobSlave.pac, UserExtention.pac, RobSlave.h がコントローラで必
		要です.
		※ RC5 では使用出来ません.
		2.330
Trans	CaoController	コントローラの全データバックアップとリストア.
	CaoVariable	
	CaoFile	
Info	CaoController	コントローラの状態表示.
	CaoVariable	
	CaoRobot	
Tracking	CaoRobot	コンベアトラッキング.
		※ RC5 では使用出来ません.
		2.330
SrvLog	CaoRobot	単軸制御ログ取得.
		※ RC5 では[Run],[Motor]コマンドが使用出来ません.
		2.330

4. コマンドリファレンス

4.1. コマンド一覧

表 4-1 コマンド一覧

カテゴリ	メソッド/プロパティ	機能	
caoWorkspace			
	Addcontroller	コントローラに接続	P. 33
caoController			
	AddCommand		P. 35
	AddFile	PAC・システムファイル,フォルダに接続	P. 35
	AddRobot	ロボットに接続	P. 36
	AddTask	タスク(PAC)に接続	P. 37
	AddVariable	ユーザ・システム変数に接続	P. 37
	get_TaskNames	タスク(PAC)名の一覧の取得	P. 38
	get_VariableNames	ユーザ・システム変数の一覧の取得	P. 38
	Execute	コントローラクラスに実装されているコマンドの実行	P. 38
	OnMessage	OnMessage イベント	P. 41
CaoCommand			
	Execute	コマンドの実行	P. 42
	get_Parameters	実行パラメータの取得	P. 42
	put_parammeters	実行パラメータの設定	P. 42
CaoFile			
	AddFile	PAC ファイルに接続	P. 42
	AddVariable	ファイルのシステム変数に接続	P. 43
	get_VariableNames	システム変数の一覧取得	P. 43
	Copy	ファイルのコピー	P. 43
	Delete	ファイルの削除	P. 43
	Move	ファイルの移動	P. 43
	get_DateCreated	作成日時の取得	P. 43
	get_DateLastAccessed	最終アクセス日時の取得	P. 43
	get_DateLastModified	最終更新日の取得	P. 43
	get_FileNames	ファイル名一覧の取得	P. 43
	get_Attribute	ファイルの属性値の取得	P. 43
	get_Path	ファイルのパスの取得	P. 44
	get_Size	ファイルのサイズの取得	P. 44
	get_Type	ファイルの拡張子の取得	P. 44
	get_Value	ファイルの内容の取得	P. 44
	put_Value	ファイルの内容の書き換え	P. 44

CaoRobot			
	Accelerate	内部加速度, 内部減速度の設定	P. 44
	AddVariable	システム変数の接続	P. 44
	get_VariableNames	システム変数一覧の取得	P. 44
	Halt	ロボット非同期動作時の停止	P. 44
	Change	ロボットのツール座標系/ユーザ座標系の変更	P. 45
	Drive	サポートされていません.	P. 45
	Move	ロボットの動作	P. 45
	Rotate	軸回りの回転動作	P. 49
	Speed	内部移動速度の設定	P. 50
	Execute	ロボット特有の動作の実行	P. 50
CaoTask			
	AddVariable	システム変数の接続	P. 67
	get_VariableNames	システム変数の一覧取得	P. 67
	Start	PAC プログラムの実行	P. 67
	Stop	PAC プログラムの停止	P. 67
CaoVariable			
	get_Value	値の取得	P. 68
	put_Value	値の設定	P. 68
	put_ID	変数の番号の設定	P. 68
	get_ID	変数の番号の取得	P. 68
	get_Microsecond	タイムスタンプの取得	P. 68
CaoMessage			
	Clear	発生中のエラーのクリア	P. 68

4.2. メソッド・プロパティ

4.2.1. CaoWorkspace::AddController メソッド

NetwoRC プロバイダでは AddController 時に, 通信用の接続パラメータを参照し, 通信の接続を行います.

このときオプションで通信形態,接続パラメータ,タイムアウトの設定を指定します.オプションとオプションの区切りは","で行います.

書式 AddController(<bstrCtrlName:BSTR>,<bstrProvName:BSTR>,

<bstrPcName:BSTR > [,<bstrOption:BSTR>])

bstrCtrlName : [in] コントローラ名

bstrProvName : [in] プロバイダ名. 固定値 ="CaoProv.DENSO.NetwoRC".

bstrPcName : [in] プロバイダの実行マシン名

bstrOption : [in] オプション文字列="<オプション 1>,<オプション 2>,..."

以下にオプション文字列に指定するリストを示します.

表 4-2 CaoWorkspace::AddController のオプション文字列

オプション	説明	
Conn=<接続パラメータ>	必須. 通信形態とその接続パラメータを設定します.	
	詳細は 4.2.1.1 に示します.	
MyIP=[<ローカル IP アドレス>][:ロー	通信に使用するローカルマシンの IP アドレスと UDP ポート	
カル UDP ポート番号]	番号を指定します.	
	複数の NIC を使う場合にこのオプションで IP アドレスを指定	
	して NIC を選択することができます. 省略した場合は,自動	
	的に選択されます. ローカルマシンに割り当てられていない	
	IP アドレスを指定したときはエラーを返します.	
	UDP ポート番号を省略した場合は、自動的に選択されま	
	す.	
	RS232C 接続の場合, このオプションは無視されます.	
Timeout=<タイムアウト時間>	送受信時のタイムアウト時間. (デフォルト:400) msec	
TORetry=<リトライ回数>	送受信時のリトライ回数. 1~7(デフォルト:5)	
	1以下の場合、1として扱われます.	
	7以上の場合,7として扱われます.	

RS232C 接続の場合は、1 つのポートにつき 1 つのコントローラオブジェクトしか作成できません.

4.2.1.1. Conn オプション

以下に Conn オプションの接続パラメータ文字列を示します. ここで角括弧("[]")内は省略可能を示します. また, 各パラメータの解説中の下線部はオプションを指定しなかったときのデフォルト値を示します.

・RS232C デバイス

"com:[<COM Port>[:<BaudRate>[:<Parity>:<DataBits>:<StopBits>]]]"

<COM Port> : COM ポート番号. '1'-COM1, '2'-COM2, ...

<BaudRate> : 通信速度. 4800, 9600, 19200, <u>38400</u>, 57600, 115200.

<Parity> : パリティ. 'N'-NONE, 'E'-EVEN, 'O'-ODD.

<DataBits> : データビット数. '7'-7bit, <u>'8'-8bit</u>. <StopBits> : ストップビット数. '1'-1bit, '2'-2bit.

・ Ethernet デバイス

"eth:<IP Address>[:<Port No>]"

<IP Address> : : IP アドレス.

例:"127.0.0.1", "192.168.0.1"

<Port No> : : UDP 接続ポート番号. 4112, 4113, ...任意指定可能

4.2.2. CaoController::AddCommand メソッド

CaoController クラスの AddCommand メソッドの引数は、コマンド名(BSTR型)を指定します. 現状では仕様公開されているコマンド名はありません.

4.2.3. CaoController::AddFile メソッド

CaoController クラスの AddFile メソッドの引数は、ファイル名(BSTR型)を指定します。ここで指定する"ファイル名"は PAC プログラム名あるいはシステム予約されているファイル名を指定します。

この引数にファイルパスのみを指定してディレクトリを指定することもできます。また、パスを省略した場合は、デフォルトフォルダである"/rom/prj"内のファイルであるとします。

以下に AddFile の仕様を示します.

書式 AddFile(<bstrName:BSTR > [, <bstrOption:BSTR>])

bstrName : [in] ファイル名

bstrOption : [in] オプション文字列

オプションは以下の文字列を使用します.

表 4-3 CaoController::AddFile のオプション文字列

オプション	意味
@Create[=<0~2>]	指定したファイルがないとき、このオプション値に従ってファイルを作成します.
	0:ファイルを作成しません. (デフォルト)
	1:ファイルを作成します.
	2:フォルダを作成します.
	指定したファイルが存在するときはこのオプションは無視されます.

ファイルの一覧を下表に示します. ファイルの詳細フォーマットに関してはファイル仕様書を参照して下さい.

表 4-4: ファイルの実装状況一覧

	ORiN2ファイル名	形式	説明
1	*.PAC	text	PACソース
2	*.H	text	PAC ヘッダ

3	*.NIC	bin	PAC 実行形式
4	*.MAP	text	PAC 相互参照
5	@VAR_INT	bin	I型変数
6	@VAR_SNG	bin	F型変数
7	@VAR_DBL	bin	D型変数
8	@VAR_VEC	bin	V型変数
9	@VAR_POS	bin	P型変数
10	@VAR_JNT	bin	J型変数
11	@VAR_TRN	bin	T型変数
12	@VAR_STR	bin	S型変数
13	@VAR_TOOL	bin	ツール座標定義
14	@VAR_WORK	bin	作業座標定義
15	@VAR_AREA	bin	エリア定義
16	@LOG_ERROR	bin	エラーログ
17	@LOG_OPERATION	bin	操作ログ
18	@LOG_CONTROL	bin	制御ログ
19	@CNF_ITP	bin	インタプリタ環境設定
20	@CNF_PAC	bin	プログラム環境設定
21	@CNF_DIO	bin	I/O 環境設定
22	@CNF_ARM	bin	軌道生成環境設定
23	@CNF_SRV	bin	サーボ環境設定
24	@CNF_SPD	bin	使用条件設定
25	@CNF_VIS	bin	視覚環境設定
26	@CNF_COM	bin	通信環境設定

【注意】

CaoFile オブジェクトはファイルへの同時アクセスに対応していません. 必ずアプリケーション側でファイルへの排他制御を行うようにしてください.

4.2.4. CaoController::AddRobot メソッド

CaoController クラスの AddRobot メソッドの引数は、ロボット名(BSTR型)を指定します。ここで指定する"ロボット名"は任意の文字列で特に何の制限もありません。例えば、AddRobot ("Arm1")のように指定することができます。AddRobot メソッドを呼び出すと CaoRobot オブジェクトが取得できます。

書式 AddRobot(<bstrName:BSTR > [,<bstrOption:BSTR>])

bstrName : [in] ロボット名

bstrOption : [in] オプション文字列(未使用)

4.2.5. CaoController::AddTask メソッド

CaoController クラスの AddTask メソッドの引数は、タスク名(BSTR型)を指定します。ここで指定する"タスク名"は PAC プログラム名を指定します。 例えば、AddTask ("pro1")といった表現で CaoTask オブジェクトが取得できます。

書式 AddTask(<bstrName:BSTR > [,<bstrOption:BSTR>])

bstrName : [in] タスク名

bstrOption : [in] オプション文字列(未使用)

タスク名に"@ALL"を指定した場合は、作成される CaoTask オブジェクトは NetwoRC コントローラの全タスクを対象とする CaoTask::Start メソッド及び CaoTask::Stop メソッドの機能を提供します.

4.2.6. CaoController::AddVariable メソッド

この CaoController クラスの AddVariable メソッドは、CAO の一般的意味では、変数にアクセスするためのメソッドです. NetwoRC プロバイダでは、変数名にはユーザ変数、システム変数のどちらでも指定することができます.

ユーザ変数の場合は、そのまま NetwoRC コントローラの変数(I,F,V,P,J,D,T,S)、ツール、ワーク、エリア、I/O およびシステムパラメータ(CNF)に対応します.

以下に、AddVariable の仕様を示します.

書式 AddVariable(<bstrName:BSTR > [, <bstrOption:BSTR>])

bstrName : [in] 変数名 "<変数名>[<番号>]"

bstrOption : [in] オプション文字列 "<オプション>"

<変数名> : I, F, V, P, J, D, T, S または IO, TOOL, WORK, AREA または _ITP,

_PAC, _DIO, _ARM, _SRV, _SPD, _VIS, _COM または Wdin, WDOut

文字はすべて半角指定(全角は無効)で大小の区別はありません.

システム変数(CNF)は"_"(アンダースコア)で開始します.

<番号> : 変数名で指す変数の番号 または * または *_<数値>

番号は10進数で指定します.

*を指定した場合、初期値0として扱われます、変数の番号は変数オブジ

ェクトの ID プロパティで参照,変更することができます.

すべて半角指定(全角は無効).

_<数値>の数値は10進数で指定します. 同種変数のワイルドカード()

指定を複数定義可能にするための識別番号です.

<オプション> : "LEN=<ビット長>"(IO 変数の場合のみ有効)

<ビット長>は1,8,16が指定できます.デフォルトは1です.

すべて半角指定(全角は無効)

"["および"]"は省略できます.

```
(例 1) "i0", "I[0]" · · · I 型変数の 0 番を指定
```

(???CNF[0]には???CNF の要素数が格納されてい

ます)

(例 4) "_itp19", "_itp[19]" · · · · ITPCNFの19番目を指定

(例 5) "tool10", "Tool[10]" · · · · ツールの 10 番目を指定

(例 6) "I*", " PAC[*]" · · · · ID プロパティで番号を指定する

(例 7) "I*_1", "I*_2", "I*_3" ··· 複数ワールドカード指定

CNF 変数(_ITP, _PAC, _DIO, _ARM, _SRV, _SPD, _VIS, _COM)の番号はペンダントで表示されている値とイコールではないので注意して下さい. ペンダントでは 0 番目の要素数は表示されないので値がずれています. (多くの場合 CNF 変数=ペンダント表示+1)

また,<u>システム変数を指定するときは</u>,変数名の最初に"@"をつけます.変数名の最初に"@"がないものは,すべてユーザ変数として扱われます.

NetwoRC プロバイダで実装されているシステム変数は 4.3 を参照して下さい.

4.2.7. CaoController::get_TaskNames プロパティ⁵

AddTask メソッドで指定できる PAC プログラム名の一覧を取得します.

4.2.8. CaoController::get_VariableNames プロパティ

AddVariable メソッドで指定できる変数名とシステム変数名の一覧を取得します.

4.2.9. CaoController::Execute メソッド

コマンドを実行します.

Execute メソッドの引数は、コマンドを BSTR、パラメータを VARIANT 配列で指定します.

書式 [<vntRet:VARIANT> =] Execute(<bstrCmd:BSTR > [,<vntParam:VARIANT>])

bstrCmd : [in] コマンド

vntParam : [in] パラメータ

vntRet [out] 返り値

コマンドの実行に必要なパラメータおよび取得する結果は表 4-5 を参照して下さい.

⁵ VT_ARRAY|VT_VARIANT (Ver1.1.0 未満は VT_ARRAY|VT_BSTR)を返す.

例)

Dim vRes as Variant vRes = caoCtrl.Execute("PutMode", 1) 'モードの設定(auto)

表 4-5: CaoController::Execute メソッドのコマンド実装一覧

コマンド	パラメータ	返り値	動作
GetAutoMode	なし	<mode:vt_i2> =</mode:vt_i2>	自動モードの状態を取得
		0:Unkown	します.
		1:内部自動	
		2:外部自動	
PutAutoMode	<mode: vt_i2=""> =</mode:>	なし	自動モードの設定を行い
<mode></mode>	1:内部自動		ます.
	2:外部自動		
StartLog	なし	なし	サーボ制御ログの記録を
			開始します.
StopLog	なし	なし	サーボ制御ログの記録を
			停止します.
ClearLog	なし	なし	サーボ制御ログの記録を
			初期化します.
SaveFile	なし	なし	ファイルの保存を行いま
			す.
GetFileTransMode	なし	<mode:vt_i4> =</mode:vt_i4>	ファイル転送モードの状
		ファイル転送モード	態を取得します.
		0=通常転送	
		0bit:旧手順	
		1bit: ROM 操作	
		2bit:進行状況通知	
		(OnMessage イベントあ	
		9)	

PutFileTransMode	<mode:vt_i4> =</mode:vt_i4>	なし	ファイル転送モードの設
<mode></mode>	ファイル転送モード		定を行います.
	0=通常転送		
	0bit:旧手順		
	1bit: ROM 操作		
	2bit:進行状況通知		
	(OnMessage イベントあり)		
ChangeConfig	<cnfid:vt_i2> =</cnfid:vt_i2>	なし	CNF の変更を反映しま
<cnfid></cnfid>	1 : COMCNF		す.
	2 : ARMCNF		
	3 : VISCNF		
	4 : PACCNF		
	5 : SRVCNF		
	6 : SPDCNF		
	7: ITPCNF		
	8 : DIOCNF		
	9 : SYSCNF		
SetDummyIO	<io:vt_i2> =</io:vt_i2>	なし	擬似入力の設定を行いま
<io>,<value>[,<range>]</range></value></io>	I/O 番号		す.
	<value:vt_i2> =</value:vt_i2>		I/O 番号に-1 を指定する
	状態 0:OFF 1:ON		と, 全クリアを行います.
	[<range:vt_i2>] =</range:vt_i2>		(<value>は無視されま</value>
	範囲(省略時:1)		す. Range は省略するか1
	ex. 1 -> <io>のみ,</io>		を指定してください.)
	8 -> <io>カルら</io>		
	<io>+7 まで</io>		
GetDummyIO	<io:vt_i2> =I/O 番号</io:vt_i2>	<value:vt_i2> =</value:vt_i2>	擬似入力の設定を取得し
<10>		状態 0:OFF, 1:ON	ます.
LoadNIC	< WaitForCompletion:VT_BOOL > =	なし	NIC ファイルをロードしま
<waitforcompletion></waitforcompletion>	ロードの完了待ち True,False		す.
DoSignal	<mode:vt_i4>=モード</mode:vt_i4>	なし	コントローラへ処理開始の
<mode>,<action></action></mode>	<action:vt_i4>=アクション</action:vt_i4>		タイミングを通知します.
GetVarSize	<type:vt_bstr>= 変数型</type:vt_bstr>	<num:vt_i4>=変数個</num:vt_i4>	変数個数を取得します.
<type></type>	"I","F","D","V","P","J","T","S"	数	
Compile	なし	なし	コンパイルを実行します.
			1 2.330

GetCompileState	なし	<mode:vt_i4> =</mode:vt_i4>	コンパイルの進捗状況を
GetCompliestate			
		1:コンパイル中(ロード	
		中)	1 2.330
		0:正常終了	
		-1: 異常終了(コンパイ	
		ルエラー)	
		-2: 異常終了(コンパイ	
		ルエラー以外の要因)	
SetExtension	<mode:vt_i2>=</mode:vt_i2>	なし	機能拡張の追加/削除を
<mode>, <key></key></mode>	1:Add, 2:Remove		行います.
	<key:vt_i4>=キー</key:vt_i4>		
ClearError	<errno:vt_i4>=エラー番号</errno:vt_i4>	<value:vt_i2> =</value:vt_i2>	エラークリアを実行しま
<errno></errno>		状態 0:OFF , 1:ON	す.
InitNonStopPathLib ⁶	なし	なし	軌道生成処理の初期化を
			行います.
GenerateNonStopPath ⁶	<教示点:<座標情報>	<動作点:<座標情報>	軌道生成処理を実行しま
	VT_ARRAY>,	VT_ARRAY>	す.
	<エリア:<エリア 情 報 >		<教示点>の1点目が開始
	VT_ARRAY>,		位置, 最終点が終了位置
	<教示点数:VT_I4>,		となります.
	<総速度比:VT_R4(0.0~1.0)>,		
	<補正係数:VT_R4(0.0~1.0)>,		詳細は「付録 F 無停止教
	 [<補正方法:VT_I4>=		示点補正機能(外観検査
	0:付加軸非同期		軌道生成)」を参照してく
	1:付加軸同期(デフォルト値)]		ださい.

4.2.10. CaoController::OnMessage イベント

CaoController クラスの OnMessage イベントの実装状況を下表に示します.

表 4-6: OnMessage イベントの実装状況一覧

番号	データ型	通知内容	意味
1	VT_BSTR	エラーメッセージ	エラーが発生.
2	VT_BSTR	エラーメッセージ	応答なし.
3	VT_I4	<long:rangemax></long:rangemax>	GetText:開始,
			進捗状況の通知開始,最大レンジは <rangemax>です</rangemax>

^{6【}注意】本コマンドを使用するには「無停止教示点補正機能」オプションのライセンスを別途ご購入ください.

			※Everyte("Dut EileTrangMede (Medee ")で 2hit.准行出	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1必須	
4	VT_I4	<long:range></long:range>	GetText:進行中,現在の進捗を返します	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1 必須	
5	VT_I4	<long:rangemax> ま</long:rangemax>	GetText:完了	
		たは-1(エラー)	処理完了, 最大レンジの場合は正常,-1 の場合は NG	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1 必須	
6	VT_I4	<long:rangemax></long:rangemax>	PutText:開始	
			進捗状況の通知開始,最大レンジは <rangemax>です</rangemax>	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1 必須	
7	VT_I4	<long:range></long:range>	PutText:進行中,現在の進捗を返します	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1 必須	
8	VT_I4	<long:rangemax> ま</long:rangemax>	PutText:完了	
		たは-1(エラー)	処理完了, 最大レンジの場合は正常,-1 の場合は NG	
			※Execute("Put_FileTransMode <mode>")で 2bit:進行状況</mode>	
			= 1 必須	

4.2.11. CaoCommand::Execute メソッド

このメソッドは、コマンドの実行を行います。コマンド実行の詳細な動作については CaoController クラスの AddCommand メソッドを参照してください.

4.2.12. CaoCommand::get_Parameters プロパティ

現在設定されている実行パラメータを取得します.

4.2.13. CaoCommand::put_Parameters プロパティ

4.2.11 の実行パラメータを設定します.

パラメータの内容が不正な場合でも、このプロパティではエラーを返しません。このような場合はコマンドの 実行時にエラーを返します。

4.2.14. CaoFile::AddFile メソッド

前述 4.2.3 と同様にファイルオブジェクトを作成します. 作成した CaoFile オブジェクトに対応しているファイルのパスは"<親オブジェクトのパス>/<AddFile で指定したファイル名>"となります.

4.2.15. CaoFile::AddVariable メソッド

CaoFile クラスの AddVariable メソッドの引数は、システム変数名を指定します。 実装されているシステム変数の一覧は表 4-14 を参照して下さい。

4.2.16. CaoFile::get_VariableNames プロパティ

Add Variable メソッドで指定できる変数名とシステム変数名の一覧を取得します.

4.2.17. CaoFile::Copy メソッド

オブジェクトに対応しているファイルを指定した場所にコピーします.

4.2.18. CaoFile::Delete メソッド

オブジェクトに対応しているファイルを削除します.ファイルを削除した後もオブジェクトは消去されないので,不必要なときはクライアントでオブジェクトを消す必要があります.

4.2.19. CaoFile::Move メソッド

オブジェクトに対応しているファイルを指定した場所に移動します. 対応するファイルの場所は変更されますが、オブジェクト名は変更されません.

4.2.20. CaoFile::get DateCreated プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの作成日時を取得します.

4.2.21. CaoFile::get_DateLastAccessed プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの最終アクセス日時を取得します.

4.2.22. CaoFile::get_DateLastModified プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの最終更新日時を取得します.

4.2.23. CaoFile::get_FileNames プロパティ⁷

オブジェクトに対応しているパスがディレクトリのときのみ実行できます. 実行するとディレクトリ内のファイル名リストを取得します.

4.2.24. CaoFile::get_Attribute プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの属性値を取得します.

⁷ VT_ARRAY|VT_VARIANT (Ver1.1.0 未満は VT_ARRAY|VT_BSTR)を返す.

4.2.25. CaoFile::get_Path プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルのパスを取得します. 取得した値にファイル名は含まれません.

4.2.26. CaoFile::get_Size プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルのファイルサイズを取得します.

4.2.27. CaoFile::get_Type プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの拡張子を取得します.

4.2.28. CaoFile::get_Value プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの内容を取得します.

4.2.29. CaoFile::put_Value プロパティ

オブジェクトに対応しているファイルの内容を書き換えます.

4.2.30. CaoRobot::Accelerate メソッド

i RobSlave **i** 2.330

ロボットの内部加速度, 内部減速度を指定します.

このメソッドは PAC 言語の ACCEL.JACCEL 命令に対応します.

以下に、Accelerate の仕様を示します.

書式 Accelerate <|Axis:LONG >, <fAccel:FLOAT > [, <fDecel:FLOAT >]

lAxis : [in] 軸番号 -1:手先加速度(ACCEL), 0:全軸加速度(JACCEL)

 fAccel
 : [in]
 加速度 (-1:現在の設定のままに,変更なし)

 fDecel
 [in]
 減速度 (-1:現在の設定のままに,変更なし)

(例 1) Accelerate 0, 50.0, -1 '加速度 = 50%, 減速度 = 変更なし

(例 2) Accelerate 0, -1, 60.0 '加速度 =変更なし,減速度 = 60%

4.2.31. CaoRobot::AddVariable メソッド

CaoRobot クラスの Add Variable メソッドの引数は、システム変数名を指定します.

実装されているシステム変数の一覧は表 4-12 を参照してください.

4.2.32. CaoRobot::get_VariableNames プロパティ

Add Variable メソッドで指定できる変数名とシステム変数名の一覧を取得します.

4.2.33. CaoRobot::Halt メソッド

CaoRobot クラスの Move, Drive, Rotate 等のロボット動作命令実行メソッドに"NEXT"オプションを指定して非同期実行した場合は Halt メソッドでロボット動作を途中で停止させることが出来ます. ただし, 非同期実行

であってもロボット動作命令を二つ以上連続して実行した場合,一つ前の動作命令が完了していない内は次の動作命令は"待ち"の状態(同期実行)になり、一定周期でCaoControllerクラスのOnMessage イベントが発行されます。この状況下では Halt メソッドは動作しませんので、ロボット動作を停止させるには下記の何れかの処理を実行するようにしてください。

- (1) CaoTask クラスの Stop メソッドを使用して"ROBSLAVE"タスクの実行を停止させる
- (2) I/O を介してロボット停止信号を入力する

動作命令完了待ちでない状態の時に Halt メソッドを呼んだ場合は何も行いません.

4.2.34. CaoRobot::Change メソッド

1 RobSlave **1 2.330**

ロボットのツール座標系/ユーザ座標系を変更します.

このメソッドは PAC 言語の CHANGETOOL 及び CHANGEWORK 命令に対応します.

以下に、Change の仕様を示します.

書式 Change <bstrName:BSTR>

bstrName : [in] CHANGETOOL 動作の場合= "Tool <番号>"

CHANGEWORK 動作の場合= "Work <番号>"

<番号>: 10 進数で表現される数値(デフォルト:0)

4.2.35. CaoRobot::Drive メソッド

12.330

このメソッドは本プロバイダで直接サポートされていません.

代わりに複数軸同時動作可能な CaoRobot::Execute の "DriveEx", "DriveAEx"を使用してください.

4.2.36. CaoRobot::Move メソッド

ロボットを指定座標へ移動します. このメソッドは PAC 言語の MOVE 命令に対応します. 以下に, Move の仕様を示します.

Move <lComp:LONG >, <vntPose:POSEDATA> [,<vntPose:POSEDATA>···] [, < bstrOpt:BSTR>]

IComp : [in] 補間指定 1:MOVE P,..., 2:MOVE L,..., 3:MOVE C,...,

4:MOVE S....

vntPose : [in] ポーズ列(POSEDATA 型)

bstrOpt : [in] 動作オプション "NEXT" = 非同期実行

ポーズ列の POSEDATA 型に関しては「付録 APOSEDATA 型定義」を参照してください. POSEDATA 型データで文字列指定する場合の表記形式と意味は下記の通りです.

VT_BSTR 型(文字列)指定:

・補間指定 = 1,2 の場合

"[<@パス開始変位>]<ポーズ> [<付加軸オプション>]"

ex. "P1", "@PT100", "@EJ520"

補間指定 = 3 の場合

"<ポーズ 1> [<付加軸オプション>], [<@パス開始変位>] <ポーズ 2> [<付加軸オプション>]"

※ *** ポーズ 1,2 は必ず同じ変数型でなくてはなりません! ***

ex. "P1,@E P2", "T100,@P T101"

補間指定 = 4 の場合

"[<@パス開始変位>]<自由曲線軌道番号> [<付加軸オプション>]"

ex. "1", "@P 20", "@E 5"

<自由曲線軌道番号> : 10 進数で表現される数値(スプライン曲線番号 1~20)

<ポーズ> : "<変数型><番号>" または "[<変数型>](<要素 1>,<要素 2>,...)"

: <変数型> : 'P','T','J'のいずれか一文字

※要素(即値)指定で変数型が省略され

た場合は'P'指定扱いになります.

<番号>: 10 進数で表現される数値

<要素 n> : 各変数型(P,J,T)の要素

P型=P(<x>,<y>,<z>,<rx>,<ry>,<rz>,<fig>)

J型=J(<j1>,<j2>,<j3>,<j4>,<j5>,<j6>,<j7>,<j8>)

T型=T(<x>,<y>,<z>,<ox>,<oy>,<oz>,<ax>,<ay>,<az>,<fig>)

※4 軸ロボットの場合 P型の T 要素は<rz>に対応します. <rx>,<ry>は

未使用

<@パス開始変位> : "@0", "@P", "@E", "@<数値>"のいずれか

<付加軸オプション> : 付加軸を扱う場合は下記書式で付加軸オプションを指定可能です8.

(ポーズデータ後にブランクを挿入し、続いて付加軸オプションを指定

します)

"EX((<軸番号 1>,<相対移動量 1>)[,(<軸番号 2>,<相対移動量

2>)···])"

あるいは

"EXA((<軸番号 1>,<軸座標 1>)[,(<軸番号 2>,<軸座標 2>)…])"

⁸ 付加軸オプションを使用する場合は必ずコントローラ側で付加軸に対応した設定(アームグループの定義等)を行った上で,TakeArm コマンドで付加軸が制御できるアームグループを予め選択してください.

(例 1)	Move 1, "@PP1",	"NEXT"		' MOVE P, @P P1, NEXT
(例 2)	Move 3, "P1,@E P	2"		' MOVE C, P1,@E P2
(例 3)	Move	2,	"@0	' MOVE L,@0
	P(307.1856,-157.8244,107.0714,160,0,0,1)"		P(307.1856,-157.8244,107.0714,160,0,0,1)	
(例 4)	Move 4, "@E 2"		' MOVE S, @E 2	
(例 5)	Move 1, "@PP10	EX((7, 30.5))","NE	EXT"	' MOVE P, @P P10 EX((7,30.5)), NEXT
(例 6)	Move 2, "@E P20	EXA((7, 30.8), (8, 9	90.5))	'MOVE L, @E P20 EXA((7, 30.8), (8,
				90.5))"

Move メソッドを二つ以上連続して実行した場合,一つ前の動作命令が完了していない内は次の動作命令は"待ち"の状態になり、アプリケーションが応答なしの状態と同じように見えます。この間は周期的にCaoController クラスの OnMessage イベント9番号が発行されますので必要に応じてこのイベントを捕らえてアプリケーションに制御権を渡すようにして下さい。

Move メソッドで対応している PAC 言語の MOVE コマンドの一覧を示します.

表 4-7 Move コマンド一覧

区分	PAC コマンド	Move メソッド
MOVE P,	MOVE P, $P < nI >$	Move 1, "P< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @P P <n1></n1>	Move 1, "@P P< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @E P <n1></n1>	Move 1, "@E P <n1>"</n1>
	MOVE P, $T < nl >$	Move 1, "T< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @P T <n1></n1>	Move 1, "@P T< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @E T $<$ n $l>$	Move 1, "@E T <n1>"</n1>
	MOVE P, $J < nl >$	Move 1, "J< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @P $J < nl >$	Move 1, "@P J< <i>n1</i> >"
	MOVE P, @E J $<$ n $l>$	Move 1, "@E J< <i>n1</i> >"
MOVE L,	MOVE L, P <n1></n1>	Move 2, "P< <i>n1</i> >"
	MOVE L, @P P <nl></nl>	Move 2, "@P P< <i>n1</i> >"
	MOVE L, @E P $<$ n $l>$	Move 2, "@E P< <i>n1</i> >"
	MOVE L, T <n1></n1>	Move 2, "T< <i>n1</i> >"
	MOVE L, @P T $<$ n $l>$	Move 2, "@P T< <i>n1</i> >"
	MOVE L, @E T $<$ n $l>$	Move 2, "@E T <n1>"</n1>
	MOVE L, J <n1></n1>	Move 2, "J< <i>n1</i> >"
	MOVE L, @P J <nl></nl>	Move 2, "@P J <n1>"</n1>
	MOVE L, @E J $<$ n $I>$	Move 2, "@E J <n1>"</n1>

MOVE C,	MOVE C, P< <i>n1</i> >, P< <i>n2</i> >	Move 3, "P <n1>, P<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, $P < nI >$, @P $P < n2 >$	Move 3, "P <n1>, @P P<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, P< <i>n1</i> >, @E P< <i>n2</i> >	Move 3, "P <n1>, @E P<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, T< <i>n1</i> >, T< <i>n2</i> >	Move 3, "T <n1>, T<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, $T < n1 >$, @P $T < n2 >$	Move 3, "T <n1>, @P T<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, T <n1>, @E T<n2></n2></n1>	Move 3, "T <n1>, @E T<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, J< <i>n1</i> >, J< <i>n2</i> >	Move 3, "J <n1>, J<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, J< <i>n1</i> >, @P J< <i>n2</i> >	Move 3, "J <n1>, @P J<n2>"</n2></n1>
	MOVE C, $J < n1 >$, @E $J < n2 >$	Move 3, "J <n1>, @E J<n2>"</n2></n1>
MOVE S,	MOVE S, n1	Move 4, "n1"
	MOVE S, @P n1	Move 4, "@P n1"
	MOVE S, @E n1	Move 4, "@E n1"
付加軸対応	MOVE P, $P < n1 > EX((j1, v1))$	Move 1, " $P < nl > EX((jl,vl))$ "
	MOVE P, $P < n1 > EX((j1, v1), (j2, v2))$	Move 1, " $P < nI > EX((jI, vI), (j2, v2))$ "
	MOVE P, $P < nl > EXA((jl, vl))$	Move 1, " $P < nl > EXA((jl,vl))$ "
	MOVE P, $P < n1 > EXA((j1, v1), (j2, v2))$	Move 1, "P <n1> EXA((j1,v1),(j2, v2))"</n1>
その他	MOVE P, $P < n1 > +(x,y,z,rx,ry,rz)$	Move 1, DEV("P< <i>n1</i> >", "P(<i>x</i> , <i>y</i> , <i>z</i> , <i>rx</i> , <i>ry</i> , <i>rz</i>)")
	MOVE P, $P < n1 > +(x,y,z,rx,ry,rz)H$	Move 1, DEVH("P< <i>n1</i> >", "P(<i>x</i> , <i>y</i> , <i>z</i> , <i>rx</i> , <i>ry</i> , <i>rz</i>)")
		※DEV, DEVH は CaoRobot::Execute を参照

<n1>, <n2>:整数0~65535 または"(<要素1>,<要素2>,...)"

CaoRobot クラスのロボット動作命令に関するコーディングは ORiN2 SDK の ORiN2¥CAO¥ProviderLib¥DENSO¥NetwoRC¥Sample¥Robot のサンプルを参照ください.

【必要条件】

現在の仕様では CaoRobot クラスのロボット動作命令(表 4-8)を実行するには予めロボットコントローラ RC7 で "RobSlave.pac" プログラムが実行されていなくてはなりません. RobSlave.pac は ORiN2\(\fomage CAO\(\fomage Provider Lib\(\fomage DENSO\(\fomage NetwoRC\(\fomage Bin\) にあります.

<u>ロボットコントローラの T[0], T[1]及び I[0]変数</u>が通信用に使用されますのでこれらの変数の使用を避けてください!

表 4-8 RoboSlave.pac を必要とするメソッド一覧

メソッド	コマンド
CcaoProvRobot::Accelerate	
CcaoProvRobot::Change	
CcaoProvRobot::Halt	
CcaoProvRobot::Move	
CcaoProvRobot::Rotate	

CcaoProvRobot::Speed	
CcaoProvRobot::Execute	Approach, Depart, Draw, Motor ,
	ClrSplinePoint, SetSplinePoint, GetSplinePoint,
	WaitSplinePoint, WaitMotionEnd, MotionSkip,
	MotionComp , DefTool , DefWork , DefArea ,
	Interrupt, PosClr, Arrive, RotateH, DriveEx,
	DriveAEx, Delay, SYSSTATE, J2P, J2T, P2J,
	P2T, T2J, T2P, TINV, NORMTRN, TMUL, DEV,
	DEVH, FigAprp, FigAprl, TrackDataInitialize,
	TrackDataSet , TrackDataGet , TrackDataInfo ,
	TrackDataNum , CurTrackPos , CurTrackSpd ,
	WaitTrackMove, CalcWorkPos, CurTrackPosEx,
	WaitTrackMoveEx , SetTrackMove ,
	ResetTrackMove, SetTrackStartArea, UserExt,
	ST_*, TakeArm, GiveArm,

【注意】

全グローバル変数(I,F,D,V,P,J,T,S)のインデックス[0]から[9]まで変数はシステム予約しています. これらの変数へのアクセスはユーザープログラムでは行わないでください.

4.2.37. CaoRobot::Rotate メソッド

RobSlave



指定した軸回りの回転動作を行います.

このメソッドは PAC 言語の ROTATE 命令に対応します.

以下に、Rotate の仕様を示します.

書式 Rotate <vntRotSuf:POSEDATA>, <fDeg:FLOAT>, <vntPivot:POSEDATA>, <bstrOpt:BSTR>

vntRotSuf : [in] 回転面
fDeg : [in] 角度(deg)
vntPivot : [in] 回転中心
bstrOpt [in] 動作オプション

<u>"@0"</u>,"@P","@E","pose=<n>","NEXT", "@<数值>"

ここで、POSEDATA型に関しては「付録 A POSEDATA型定義」を参照してください。POSEDATA型データで文字列指定する場合の表記形式と意味は下記の通りです。

VT_BSTR 型(文字列)指定:

・ vntRotSuf(回転面)の場合

"V<n1>,V<n2>,V<n3>" または "XY","YZ","ZX","XYH","YZH","ZXH" または "V(<x>,<y>,<z>),V(...),V(...)" ex. "V100,V101,V102" 但し, "XY","YZ","ZX","XYH","YZH","ZXH"は VT_BSTR 型でのみ対応.

・ vntPivot(回転中心)の場合

"V<n4>" または "V(<x>,<y>,<z>)" ex. "V103"

- (例 1) Rotate "V1,V2,V3", 45.8, "V4", "@E" 'ROTATE V1,V2,V3, @E 45.8, V4
- (例 2) Rotate "V(0,0,1),V(0,1,0),V(0,0,0)", 30.0, "V(0,0,0)", "@E,pose=1,NEXT"
- (例 3) Rotate "XY", 90.0, "V(0,0,0)", "@P"
- (例 4) Rotate "XYH", -45.0, "V(250,0,0)", "@150"

回転面は 3 つの V 型変数の番号を指定して、その 3 点の XYZ 座標からベース座標基準の平面を作ります。 引数 vntRotSuf には BSTR(文字列)型でカンマ (またはスペース、タブ) 区切りの 3 つの V 型変数を指定します。

回転中心 vntPivot には BSTR(文字列)型で 1 つのベクトル型の変数を指定します.

4.2.38. CaoRobot::Speed メソッド

1 RobSlave **1 2.330**

ロボットの内部移動速度を指定します.

このメソッドは PAC 言語の SPEED,JSPEED 命令に対応します.

外部移動速度に関しては CaoRobot::Execute の "ExtSpeed"を参照してください.

以下に、Speed の仕様を示します.

書式 Speed <lAxis:LONG >, <fSpeed:FLOAT>

lAxis : [in] 軸番号 -1:手先速度(SPEED), 0:全軸速度(JSPEED)

fSpeed : [in] 速度

4.2.39. CaoRobot::Execute メソッド

①2.330

Execute メソッドは CaoRobot クラスで対応していないロボット特有の動作コマンドをユーザ自身で定義し実装できるようにする機能を提供します.

書式 [<vntRet:VARIANT> =] Execute(<bstrCmd:BSTR > [,<vntParam:VARIANT>])

bstrCmd : [in] コマンド
vntParam : [in] パラメータ
vntRet [out] 返り値

現在指定可能なコマンドの一覧を示します.

表 4-9: CaoRobot クラスの Execute コマンド実装一覧9

コマンド	パラメータ	返り値	PAC 言語/備考
UserExt	<コマンド番号:VT_I4>,	VT_R4 VT_ARRAY	拡張コマンドを実行します.
<コマンド番号>[, <パラメ	<パラメータ n:VT_R4>		
ータ1>[, <パラメータ			
2>]]			
GetSrvData	<データ番号:VT_I4>	VT_R4 VT_ARRAY	GetSrvData
			ロボット軸のサーボ内部デー
			タを取得します.
GetJntData	<データ番号:VT_I4>,	VT_R4	GetJntData
	<軸番号:VT_I2>		指定軸のサーボ内部データを
			取得します.
Approach	<補間指定:VT_I2(=1:P, 2:L)>,	なし	APPROACH <補間指定>, <
	<基準位置:POSEDATA-C0>,		基準位置変数型><基準位置
	<[パス] アプローチ		変数番号>, <パス> <アプロー
	長:POSEDATA-C2>		チ長>[,NEXT]
	[,オプション:VT_BSTR "NEXT"]		ツール座標系指定の絶対動
			作を行ないます.
			(i) RobSlave
Depart	<補間指定:VT_I2(=1:P, 2:L)>,	なし	DEPART <補間指定>, <パス
	<[パス] デパート		> <デパート長>[,NEXT]
	長:POSEDATA-C2>		ツール座標系指定で相対動
	[,オプション:VT_BSTR "NEXT"]		作を行ないます.
			(i) RobSlave
ExtSpeed	< 外 部 速 度 :VT_R4 (=0.1 ~	なし	外部速度,加速度,減速度設
	100.0)>,		定
	<外部加速度:VT_R4 (=0.0001~		外部速度設定を行います.
	100.0)>,		
	<外部減速度:VT_R4 (=0.0001~		
	100.0)>		

⁹ POSEDATA 型に関しては「付録 A.POSEDATA 型定義」を参照してください.

			1
SetSplinePoint	<自由曲線軌道番号:VT_I2 (1~	なし	SETSPLINEPOINT <自由曲
	20)>, <通過点:POSEDATA-C0(P,J		線軌道番号(1~20)>,
	のみ)>		<通過点>
			自由曲線動作の通過点を登
			録します.
			 (1) RobSlave
GetSplinePoint	<自由曲線軌道番号:VT_I2 (1~	<p :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>< 出 力 P 変 数 ></td></p>	< 出 力 P 変 数 >
	20)>,	VT_ARRAY >	=GETSPLINEPOINT <自由
	<通過点番号:VT_I4>		曲線軌道番号(1~20)>,<通
			過点番号>
			登録済の自由曲線動作の通
			過点を取り出します.
			 (1) RobSlave
ClrSplinePoint	<自由曲線軌道番号:VT_I2 (1~	なし	SETSPLINEPOINT <自由曲
	20)>		線軌道番号(1~20)>
			自由曲線動作の通過点をす
			べて消去します.
			 (1) RobSlave
WaitSplinePoint	<通過点番号:VT_I4>,	なし	xdWAITSPLINE <通過点番
	<待ち条件:VT_I2 (0:指令値,0 以		号>,<待ち条件(0:指令値,0 以
	外:エンコータ 値)>		外:エンコータ・値)>
			自由曲線が指定した通過点
			を通過するのを待ちます.
			 (1) RobSlave
WaitMotionEnd	なし	なし	ロボット動作完了待ちを行い
			ます.
			 (1) RobSlave
MotionSkip	なし	なし	MotionSkip
			実行中の動作命令を中断しま
			す.
			RobSlave
MotionComp	なし	VT_I2	MotionComp
		0:動作中	動作命令実行が完了したかど
		1:動作完了	うかを判断します.
			 (1) RobSlave
	1	1	

) AN	2 2	
代態:VT_I2(1:ON,0:OFF)>	なし	Motor ON/OFF
		モータON/OFF
		モータ電源 ON/OFF を行な
		います.
		RobSlave
o:VT_I2>,	なし	TOOL 変数を設定します.
ユーザー座標:POSEDATA-C0(P		
のみ)>		RobSlave
o:VT_I2>,	なし	WORK 変数を設定します.
ューザー座標:POSEDATA-C0(P		
のみ)>		
0:標準/1:固定>]		RobSlave
o:VT_I2>,	なし	AREA 変数を設定します.
中 心 位 置 と 角		
POSEDATA-C0(P型のみ)>,		
范囲:POSEDATA-C1(V 型のみ)>,		
o:VT_I4>, <pos:vt_i4>,<err:vt_< td=""><td></td><td></td></err:vt_<></pos:vt_i4>		
>, <enable:vt_i2(0,1)>,</enable:vt_i2(0,1)>		RobSlave
甫間指定:VT_I2(=1:P, 2:L)>,	なし	DRAW <補間指定>, <パス>
パス] 移動量:POSEDATA-C1>,		(<x>,<y>,<z>) [,NEXT]</z></y></x>
ープション:VT_BSTR "NEXT"]		ワーク作業座標系指定で相
		対動作を行ないます.
		RobSlave
パス] (<軸番号1>,<軸座標1	なし	DRIVEA <@パス開始変位>
POSEDATA-C3>,		(<軸番号1>, <軸座標1>),
<(< 軸 番 号 2>,< 軸 座 標		(<軸番号 2>, <軸座標 2>),,
):POSEDATA-C3>,		(<軸番号8>, <軸座標8>)[,
		NEXT]
< 軸 番 号 8>,< 軸 座 標		各軸の絶対動作を行ないま
):POSEDATA-C3>]]		す.
ープション:VT_BSTR "NEXT"]		 RobSlave
	D:VT_I2>, 2.一ザー座標:POSEDATA-C0(P Dみ)> D: VT_I2>, 2.一ザー座標:POSEDATA-C0(P Dみ)> D:標準/1:固定>] D: VT_I2>, 中 心 位 置 と 角 POSEDATA-C0(P型のみ)>, E囲:POSEDATA-C1(V型のみ)>, :VT_I4>, <pos:vt_i4>,<err:vt_ -,<enable:vt_i2(0,1)>, 引間指定:VT_I2(=1:P, 2:L)>, ペス] 移動量:POSEDATA-C1>, プション:VT_BSTR "NEXT"] POSEDATA-C3>, E(< 軸 番 号 2>,< 軸座標 E:POSEDATA-C3>]]</enable:vt_i2(0,1)></err:vt_ </pos:vt_i4>	2:VT_I2>,ザー座標:POSEDATA-C0(P Dみ)> 2:VT_I2>,ザー座標:POSEDATA-C0(P Dみ)> 2:標準/1:固定>] 2:VT_I2>, 中 心 位 置 と 角 POSEDATA-C0(P型のみ)>, :III:POSEDATA-C1(V型のみ)>, :VT_I4>, <pos:vt_i4>,<err:vt_,<pos:vt_i2(=1:p, 2:l)="">, ペス] 移動量:POSEDATA-C1>, アション:VT_BSTR "NEXT"] パス] (<軸番号1>,<軸座標1 POSEDATA-C3>, (< 軸番号 2>,< 軸座標1POSEDATA-C3>, ペ 軸番号 8>,< 軸座標1POSEDATA-C3>]</err:vt_,<pos:vt_i2(=1:p,></pos:vt_i4>

	1	1	1
DriveEx	<[パス] (<軸番号1>,<軸座標1	なし	DRIVE <@パス開始変位>(<
	>):POSEDATA-C3>,		軸番号1>, <軸座標1>), (<
	[<(< 軸 番 号 2>,< 軸 座 標		軸番号 2>, <軸座標 2>),,,,
	2>):POSEDATA-C3>,		(<軸番号 8>, <軸座標 8>)[,
	:		NEXT]
	[<(< 軸 番 号 8>,< 軸 座 標		各軸の相対動作を行ないま
	8>):POSEDATA-C3>]]		す.
	[,オプション:VT_BSTR "NEXT"]		RobSlave
RotateH	<[パス] 相対回転角	なし	ROTATEH [@<パス開始変位
	度:POSEDATA-C2>,		>] <アプローチベクトル回りの
	[,オプション:VT_BSTR "NEXT"]		相対回転角>[,NEXT]
			アプローチベクトルを軸とし
			た,回転動作を行ないます.
			1 RobSlave
Arrive	<動作割合:VT_R4>	なし	ARRIVE <動作割合>
			動作命令の全移動距離に対
			する動作割合を設定する事に
			よって、ロボットが設定した動
			作割合に到達するまでプログ
			ラムを待機させます.
			 (1) RobSlave
PosClr	<軸番号:VT_I2>	なし	POSCLR <軸番号>
			軸の現在位置を強制的に
			0mm または 0 度にします.
			RobSlave
Interrupt	<動作:VT_I2(0:OFF 1:ON)>	なし	INTERRUPT ON/OFF
			ロボットの動作を中断します.
			RobSlave
ST_aspACLD	<先端負荷質量:VT_R4>, <先端負	なし	ST_aspACLD
	荷重心位置 X 座標:VT_R4>, <先		内部負荷条件値を変更しま
	端負荷重心位置 Y 座標:VT_R4>,		す.
	< 先端負荷重心位置 Z 座		
i	標:VT_R4>		(1) RobSlave

		1
<モード:VT_I2>	なし	ST_aspChange
0: 無効		最適可搬質量設定モードの
1:PTP のみ有効		内部モードを選択します.
2:CP のみ有効		
3: PTP, CP ともに有効		(i) RobSlave
なし	なし	ST_SetGravity
		各関節の静荷重(重力トルク)
		を補正し、重力バランスを設
		定します.
		(i) RobSlave
なし	なし	ST_ResetGravity
		重力バランスを無効にしま
		す.
		(i) RobSlave
なし	なし	ST_SetGrvOffset
		各関節の重力トルクより重力
		補償値を補正します.
		 (1) RobSlave
なし	なし	ST_ResetGrvOffset
		重力補償値の補正を無効に
		します.
		(i) RobSlave
< 軸 番 号:VT_I2>, < 設 定	なし	ST_SetCurLmt
值:VT_R4>		指定した軸のモータ電流値を
		制限します.
		 (1) RobSlave
<軸番号:VT_I2>	なし	ST_ResetCurLmt
		指定した軸のモータ電流制限
		を解除します.
		 (1) RobSlave
< 軸 番 号:VT_I2>, < 設 定	なし	ST_SetEralw
值:VT_R4>		指定した軸の偏差許容値を
		変更します.
		RobSlave
	0:無効 1:PTP のみ有効 2:CP のみ有効 3:PTP, CP ともに有効 なし なし なし なし なし く軸番号:VT_I2>, く設定 (・軸番号:VT_I2>)	0: 無効 1: PTP のみ有効 2: CP のみ有効 3: PTP, CP ともに有効 なし なし なし なし なし なし なし なし なし な

/	<i>t</i> al	ST_ResetEralw
<	/xC	
		指定した軸の偏差許容値を
		デフォルト値に戻しす.
		RobSlave
<指定軸:VT_I2>	なし	ST_OnSrvLock
		指定した軸をサーボロック状
		態にします.(4軸ロボット専
		用)
		RobSlave
<指定軸:VT_I2>	なし	ST_OffSrvLock
		指定した軸のサーボロックを
		解除します.(4軸ロボット専
		用)
		 (1) RobSlave
なし	なし	ST_SetCompControl
		力制限機能を有効にします.
		(6軸専用命令)
		(1) RobSlave
なし	なし	ST_SetCompFControl
		力制限機能を有効にします.
		(6軸専用命令)
		(1) RobSlave
なし	なし	ST_ResetCompControl
		力制限機能を無効にします.
		(6軸専用命令)
		(i) RobSlave
<設定值:VT_R4>	なし	ST_SetFrcCoord
		力制限設定座標系を選択しま
		す. (6軸専用命令応)
		(i) RobSlave
<x 方向制限割合:vt_r4="">,<y td="" 方<=""><td>なし</td><td>ST_SetFrcLimit</td></y></x>	なし	ST_SetFrcLimit
向制限割合:VT_R4>, <z td="" 方向制限<=""><td></td><td>力制限割合を設定します. (6</td></z>		力制限割合を設定します. (6
割合:VT_R4>, <x td="" 回り制限割<=""><td></td><td>軸専用命令)</td></x>		軸専用命令)
 合:VT_R4>, <y td="" 回り制限割<=""><td></td><td></td></y>		
 合 :VT_R4>, <z td="" 回り制限割<=""><td></td><td></td></z>		
		(1) RobSlave
	なし なし なし なし ない ない ない ない ない ない ない	<指定軸:VT_I2> なし なし なし なし なし なし なし なし なし <数定値:VT_R4> なし <x 方向制限割合:vt_r4="">, なし <x 方向制限割合:vt_r4="">, なし <x 方向制限割合:vt_r4="">, なし <x 方向制限割合:vt_r4="">, 回り制限割合:VT_R4>, 会:VT_R4>, 回り制限割 会:VT_R4>, 回り制限割</x></x></x></x>

ST_ResetFrcLimit	なし	なし	ST_ResetFrcLimit
SI_Resett rezimit			力制限割合を初期化します.
			(6軸専用命令)
			RobSlave
ST_SetCompRate	<x 方向柔らかさ:vt_r4="">,<y td="" 方<=""><td>なし</td><td>ST_SetCompRate</td></y></x>	なし	ST_SetCompRate
	向柔らかさ:VT_R4>, <z td="" 方向柔ら<=""><td></td><td>力制限時の柔らかさの割合を</td></z>		力制限時の柔らかさの割合を
	かさ:VT_R4>, <x td="" 回り柔ら<=""><td></td><td>設定します. (6軸専用命令)</td></x>		設定します. (6軸専用命令)
	かさ:VT_R4>, <y td="" 回り柔らか<=""><td></td><td></td></y>		
	さ:VT_R4>, <z td="" 回り柔らか<=""><td></td><td></td></z>		
	さ:VT_R4>		(i) RobSlave
ST_ResetCompRate	なし	なし	ST_ResetCompRate
			力制限時の柔らかさの割合を
			初期化します. (6軸専用命
			令)
			 (1) RobSlave
ST_SetFrcAssist	<x 方向オフセット力:vt_r4="">,<y< td=""><td>なし</td><td>ST_SetFrcAssist</td></y<></x>	なし	ST_SetFrcAssist
	方向オフセット力:VT_R4>, <z td="" 方向<=""><td></td><td>力制限時のオフセット力を設</td></z>		力制限時のオフセット力を設
	オフセット力:VT_R4>, <x td="" 回りオフ<=""><td></td><td>定します. (力制限特殊機能ス</td></x>		定します. (力制限特殊機能ス
	セットモーメント:VT_R4>, <y td="" 回りオ<=""><td></td><td>テートメント</td></y>		テートメント
	フセットモーメント:VT_R4>, <z td="" 回り<=""><td></td><td>)(6軸専用命令)</td></z>)(6軸専用命令)
	オフセットモーメント:VT_R4>		 (1) RobSlave
ST_ResetFrcAssist	なし	なし	ST_ResetFrcAssist
			力制限時のオフセット力を初
			期化します. (力制限特殊機
			能) (6軸専用命令)
			RobSlave
ST_SetCompJLimit	<j1 電流制限値:vt_r4="">,< J2 電</j1>	なし	ST_SetCompJLimit
	流制限值:VT_R4>,< J3 電流制限		力制限時の電流制限値を設
	值:VT_R4>, <j4 td="" 電流制限<=""><td></td><td>定します.(力制限特殊機</td></j4>		定します.(力制限特殊機
	値:VT_R4>,< J5 電流制限		能)(6軸専用命令)
	値:VT_R4>,< J6 電流制限		
	值:VT_R4>		 RobSlave

ST_ResetCompJLimitなしST_ResetCompJLimit 力制限時の電流制限値 期化します. (力制限特殊 能)(6軸専用命令)ST_SetCompVModeなしST_SetCompVMode 力制限時の速度制御モー設定します. (力制限特殊 能)(6軸専用命令)
期化します. (力制限特別能)(6軸専用命令) ST_SetCompVMode なし なし ST_SetCompVMode 力制限時の速度制御モー設定します. (力制限特別
能)(6軸専用命令) ST_SetCompVMode なし なし ST_SetCompVMode 力制限時の速度制御モー 設定します.(力制限特別
ST_SetCompVMode なし なし ST_SetCompVMode 力制限時の速度制御モー設定します. (力制限特別
ST_SetCompVMode なし なし ST_SetCompVMode 力制限時の速度制御モー 設定します. (力制限特別
力制限時の速度制御モー設定します.(力制限特別
設定します.(力制限特殊
能)(6軸車用命令)
16/C+# 4/13 RP 17)
(i) RobS
ST_ResetCompVMode たし たし ST_ResetCompVMode
力制限時の速度制御モー
無効にします.(力制限な
機能)(6軸専用命令)
(i) RobS
ST_SetCompEralw <x 方向偏差許容値:vt_r4="">,<y st_setcomperalw<="" td="" なし=""></y></x>
方向偏差許容値:VT_R4>, <z td="" 力制限時のツール端の位<="" 方向=""></z>
偏差許容値:VT_R4>, <x td="" 回り偏差<=""></x>
許容値:VT_R4>, <y (6軸専用命令)<="" td="" す.="" 回り偏差許容=""></y>
値:VT_R4>, <z td="" 回り偏差許容<=""></z>
值:VT_R4>
ST_ResetCompEralw たし なし ST_ResetCompEralw
力制限時のツール端の位
姿勢偏差許容値を初期化
す. (6軸専用命令)
(i) RobS
ST_SetDampRate <x 方向粘性割合:vt_r4="">,<y st_setdamprate<="" td="" なし="" 方=""></y></x>
向粘性割合:VT_R4>, <z td="" 力制限時の粘性割合を<="" 方向粘性=""></z>
割合:VT_R4>, <x (6軸専用命令)<="" td="" します.="" 回り粘性割=""></x>
合:VT_R4>, <y td="" 回り粘性割<=""></y>
合:VT_R4>, <z td="" 回り粘性割<=""></z>
合:VT_R4>
ST_ResetDampRate たし なし ST_ResetDampRate
ST_ResetDampRate なし なし なし ST_ResetDampRate 力制限時の粘性割合を

ST_SetZBalance	なし	なし	ST_SetZBalance
_			Z 軸, T 軸の重力補償値を
			設定します. (4軸専用)
			RobSlave
ST_ResetZBalance	なし	なし	ST_ResetZBalance
			重力補償値の補正を無効に
			します. (4軸専用)
			 (1) RobSlave
DELAY	<時間:VT_I2>	なし	単位 msec
			指定した時間の間, プログラ
			ムの進行を停止します.
			RobSlave
SYSSTATE	なし	なし	SYSSTATE
			コントローラのステータスを取
			得します.
			RobSlave
J2P	<j 型:posedata-c0=""></j>	<p :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>J2P</td></p>	J2P
		VT_ARRAY >	ジョイント型からポジション型
			に変換します.
			RobSlave
J2T	<j posedata-c0="" 型:=""></j>	<t :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>J2T</td></t>	J2T
		VT_ARRAY >	ジョイント型から同次変換型に
			変換します.
			RobSlave
P2J	<p posedata-c0="" 型:=""></p>	<j :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>P2J</td></j>	P2J
		VT_ARRAY >	ポジション型からジョイント型
			に変換します.
			RobSlave
P2T	<p posedata-c0="" 型:=""></p>	<t :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>P2T</td></t>	P2T
		VT_ARRAY >	ポジション型から同次変換型
			に変換します.
			RobSlave
T2J	<t posedata-c0="" 型:=""></t>	<j :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>T2J</td></j>	T2J
		VT_ARRAY >	同次変換型からジョイント型に
			変換します.
			 RobSlave

T2P	<t posedata-c0="" 型:=""></t>	<p :vt_r4="" th="" <="" 型=""><th>T2P</th></p>	T2P
	(T ±. TODESTITE CO)	VT_ARRAY>	ここ
		V1_/IIII//11 >	に変換します.
			に及扱しより.
TINY	TI TII DOGED ATLA CO	T #1 1/T D4	9
TINV	<t posedata-c0="" 型:=""></t>	<t型:vt_r4< td=""><td>TINV</td></t型:vt_r4<>	TINV
		VT_ARRAY >	同次変換型の逆行列を計算
			します。
	771		RobSlave
NORMTRN	<t posedata-c0="" 型:=""></t>	<t :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>NORMTRN</td></t>	NORMTRN
		VT_ARRAY>	同次変換型の正規化計算を
			行います.
			RobSlave
TMUL	<t型n1:posedata-c0>,</t型n1:posedata-c0>	<t :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>=T<n1> * T<n2></n2></n1></td></t>	=T <n1> * T<n2></n2></n1>
	<t型 n2:="" posedata-c0=""></t型>	VT_ARRAY >	行列の計算をします.
			RobSlave
DEVH	<p型 n1:="" posedata-c0="">,</p型>	<p :vt_r4="" td="" <="" 型=""><td>ツール座標系を基準とした</td></p>	ツール座標系を基準とした
	<p n2:="" posedata-c0="" 型=""></p>	VT_ARRAY >	移動先の座標算出します.
			nl>1の場合:指定座標
			=P <n1> + (P<n2>.x, P<n2>.y,</n2></n2></n1>
			P <n2>.z, P<n2>.rx, P<n2>.ry,</n2></n2></n2>
			P <n2>.rz)H</n2>
			n1=0の場合: 目標位置
			=DESTPOS + (P <n2>.x,</n2>
			P <n2>.y, P<n2>.z, P<n2>.rx,</n2></n2></n2>
			P <n2>.ry, P<n2>.rz)H</n2></n2>
			 n1=-1の場合: 現在位置
			=CURPOS + (P <n2>.x,</n2>
			P <n2>.y, P<n2>.z, P<n2>.rx,</n2></n2></n2>
			P <n2>.ry, P<n2>.rz)H</n2></n2>
			RobSlave

DEV	<p型n1:posedata-c0>,</p型n1:posedata-c0>	<p :vt_r4="" th="" <="" 型=""><th>ベース座標系を基準とした</th></p>	ベース座標系を基準とした
	<p型 n2:="" posedata-c0=""></p型>	VT_ARRAY >	移動先の座標算出します.
			n1>1の場合: 指定座標
			=P <n1> + (P<n2>.x, P<n2>.y,</n2></n2></n1>
			P <n2>.z, P<n2>.rx, P<n2>.ry,</n2></n2></n2>
			P <n2>.rz)</n2>
			n1=0の場合: 目標位置
			=DESTPOS + (P <n2>.x,</n2>
			P <n2>.y, P<n2>.z, P<n2>.rx,</n2></n2></n2>
			P <n2>.ry, P<n2>.rz)</n2></n2>
			n1=-1の場合: 現在位置
			=CURPOS + $(P < n2 > .x,$
			P <n2>.y, P<n2>.z, P<n2>.rx,</n2></n2></n2>
			P <n2>.ry, P<n2>.rz)</n2></n2>
			 RobSlave
TrackDataInitialize	<初期化モード:VT_I2>	なし	TRACKDATAINITIALIZE
			コンベアトラッキングデータバ
			ッファ内のデータを初期化し
			ます.
			(i) RobSlave
TrackDataSet	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	なし	TRACKDATASET
	ク個数:VT_I2>,<認識ワーク位置		コンベアトラッキングバッファ
	P型: POSEDATA-C0 >		にデータを保存します.
			(i) RobSlave
TrackDataGet	<コンベア番号:VT_I2>,<データ番	<データ残り個	TRACKDATAGET
	号:VT_I2>	数:VT_I2>,<認識ワー	コンベアトラッキングバッファよ
			りデータを取得します.
		型:VT_R4 VT_ARRA	
		Y >	RobSlave

		377 546 p.L	
TrackDataInfo	<コンベア番号:VT_I2>,<データ番	<認識時のエンコーダ	TRACKDATAINFO
	号:VT_I2>	値 :VT_I4>,< 取 得 成	コンベアトラッキングバッファ
		否:VT_I2>,<認識時の	内の情報を取得します.
		ワ ー ク 位 置 P	
		型:VT_R4 VT_ARRA	
		Y>	 (1) RobSlave
TrackDataNum	<コンベア番号:VT_I2>	< 保存データ	TRACKDATANUM
		数:VT_I2>	TRACKDATASET にて保持
			されたデータ個数を取得しま
			す.
			 (1) RobSlave
CurTrackPos	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	<トラッキング対象のワ	CURTRACKPOS
	ク位置 P 型: POSEDATA-C0>,<モ	一 ク 位 置 P	トラッキング対象のワーク位置
	ード:VT_I2>	型:VT_R4 VT_ARRA	を P 型にて取得します.
		Y >	 (1) RobSlave
CurTrackPosEx	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	< エ ラ ー 情	CURTRACKPOSEX
	ク位置 P 型: POSEDATA-C0>,<モ	報:VT_I2>,<トラッキン	トラッキング対象のワーク位置
	ード:VT_I2>	グ対象のワーク位置 P	を P 型にて取得します.
		型:VT_R4 VT_ARRA	
		Y>	 (1) RobSlave
WaitTrackMove	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	なし	WAITTRACKMOVE
	ク位置 P 型: POSEDATA-C0>,<タイ		トラッキング対象ワーク位置が
	ムアウト時間:VT_I2>		トラッキング開始範囲内に入る
			のを待ちます.
			(i) RobSlave
WaitTrackMoveEx	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	<エラー情報:VT_I2>	AITTRACKMOVEEX
	ク位置 P 型: POSEDATA-C0>,<タイ		トラッキング対象ワーク位置が
	ムアウト時間:VT_I2>		トラッキング開始範囲内に入る
			のを待ちます.
			(i) RobSlave
CurTrackSpd	<コンベア番号:VT_I2>	<コンベア速度 :	CURTRACKSPD
		VT_I4>	<コンベア番号>で指定したコ
			ンベアの速度を取得します.
			RobSlave

CalcWorkPos	<コンベア番号:VT_I2>,<認識ワー	<現在のワーク位置 P	CALCWORKPOS
	ク位置 P 型: POSEDATA-C0>,<認	型 : VT_R4	指定したワークの現在位置を
	識エンコーダ値:VT_I4>	VT_ARRAY>	取得します.
	ш, — У III. V I _1-7/	VI_INCOTI	(i) RobSlave
SetTrackMove	<コンベア番号:VT_I2>	なし	SETTRACKMOVE
Settrackiviove	(コン・ハ) 留 カ. V I_IZシ	/40	指定したコンベアに対してトラ
			対キング動作を開始します.
			ッキング 野川Fを開始しまり. RobSlave
D4Tl-M	なし	なし	0
ResetTrackMove	\2C	\fL	RESETTRACKMOVE
			トラッキング動作モードから通
			常動作モードに切り替えま
			す .
		, ,	RobSlave
SetTrackStartArea	<コンベア番号:VT_I2>,<コンベア	なし	SETTRACKSTARTAREA
	上流(-)側トラッキング開始位		WAITTRACKMOVE 時のト
	置:VT_I2>,<コンベア下流(+)側トラ		ラッキング開始範囲を設定し
	ッキング開始位置:VT_I2>		ます.
			RobSlave
ClearSrvLog	なし	なし	ClearSrvMonitor
			単軸制御ログをクリアします.
StartSrvLog	なし	なし	StartSrvMonitor
			単軸制御ログの取得を開始し
			ます.
StopSrvLog	なし	なし	StopSrvMonitor
			単軸制御ログの取得をストッ
			プします.
SetSrvLogCond	<軸番号: VT_I2>,<データ番号 1:	なし	単軸制御ログ取得の条件を
	VT_I2>,<データ番号 2:VT_I2>,<		設定します.
	サンプリングタイム:VT_I2>		SetMonitorCond
GetSrvLogCond	なし	<軸番号: VT_I2>,<デ	単軸制御ログ取得の条件を
		ータ番号 1:VT_I2>,<	取得します.
		データ番号 2:	
		VT_I2>,<サンプリング	
		タイム: VT_I2>>,<サン	
		プリング数:VT_I2>	
		- / - / - 20. 1 1_12/	

GetSrvLog	なし	<サーボデータ (2 次	単軸制御ログを取得します.
		 元配列): VT_R4	
		VT_ARRAY>	
TakeArm	<アームグループ: VT_I4> [, <keep< td=""><td>なし</td><td>TakeArm</td></keep<>	なし	TakeArm
	オプション:VT_I4>]		<keep オプション="">:= 0(省略</keep>
			 時): 内部速度を 100 に設定
			する, 1: 内部速度を現在のま
			ま保持する
			アームグループを取得しま
			す.
			RobSlave
GiveArm	なし	なし	GiveArm
			現在取得しているアームグル
			ープを解放します.
			RobSlave
SetHighPathAccuracy	なし	なし	高軌跡制御機能モードを ON
			します.
ResetHighPathAccuracy	なし	なし	高軌跡制御機能モードをOFF
			します.
SetSingularAvoid	<モード: VT_I2 >	なし	特異点回避機能の ON/OFF
			をします.
			<モード> = 0:OFF, 1:ON
FigAprp	<基準位置:POSEDATA-C0(P型の	<形態(FIG):VT_I2>	FIGAPRP
	み)>, <アプローチ長:VT_R4>		PTP 動作可能なアプローチ
			位置と基準位置の形態を算
			出します.
			(i) RobSlave
FigAprl	<基準位置:POSEDATA-C0(P 型の	<形態(FIG):VT_I2>	FIGAPRL
	み)>, <アプローチ長:VT_R4>		CP 動作可能なアプローチ位
			置と基準位置の形態を算出し
			ます.
			RobSlave
GetCollisionForce	なし	< 各 軸 値 :	衝突検出
		VT_R4 VT_ARRAY>	外力最大値を取得します.
ClearCollisionForce	なし	なし	衝突検出
			外力最大値をクリアします.

ResetCollisionJnt	<軸番号: VT_I2>	なし	衝突検出
			指定軸の衝突判定を無効化
			します.
SetCollisionJnt	<軸番号:VT_I2>	なし	衝突検出
			指定軸の衝突判定を有効化
			します.
SetCollisionLevel	<軸番号: VT_I2>,	なし	衝突検出
	<検出レベル:VT_I4(1~500)>		検出レベルを設定します.
SetExtForeceDetect	<値:VT_I2(0/1)>	なし	衝突検出
			有効無効を切替ます.
RPM	<軸番号: VT_I2>,	<speed td="" 値<=""><td>指定した軸の RPM(回転数))</td></speed>	指定した軸の RPM(回転数))
	<rpm の値:vt_r4=""></rpm>	(%):VT_R4>	からCP 動作時の最大内部速
			度に対する割合(%)に変換し
			ます.
MPS	<mps の値:vt_r4=""></mps>	<speed td="" 値<=""><td>指定した速度 MPS(mm/sec)</td></speed>	指定した速度 MPS(mm/sec)
		(%):VT_R4>	からCP 動作時の最大内部速
			度に対する割合(%)に変換し
			ます.

CaoRobot クラスの Execute メソッドの引数は、コマンド番号+パラメータを VARIANT 配列で指定します. 例:

```
Dim vRes as Variant vRes = caoRobot. Execute ("GetJntData", Array(1, 6)) '6軸のモータ速度現在値[rpm] caoRobot. Execute "ExtSpeed", Array(50.0, 25.0, 25.0) '外部速度=50%, 加速度=25%, 減速度=25% caoRobot. Execute "APPROACH", Array(1, "P11", "@P 100", "NEXT") 'APPROACH P, P11, @P 100, NEXT
```

ユーザによる独自コマンドの拡張は UserExtension.pac ファイルの UserExtention プログラムに追加コマンドを定義し、それに対応する実行コードを記述することで行うことができます. 拡張コマンドは、コマンド名 "UserExt"を指定して呼び出します.

下記に GETSRVDATA, GETJNTDATA コマンドを追加した際の具体的の例を示します.

- UserExtension.pac, RobSlave.h を取得する.
 <ORiN2 フォルダン¥CAO¥ProviderLib¥DENSO¥NetwoRC¥Bin¥ 以下にあります.
- 2. 追加するコマンド番号を定義する.

RobSlave.h に新たに追加するコマンド番号を定義してください.

'User Extention Commands Def.		
#define RBS_CMDEX_APPROACH_L #define RBS_CMDEX_APPROACH_P	(RBS_CMD_EXTENTION +1) (RBS CMD EXTENTION +2)	
#define RBS_CMDEX_GETSRVDATA #define RBS_CMDEX_GETJNTDATA	(RBS_CMD_EXTENTION +3) (RBS_CMD_EXTENTION +4)	

RBS_CMD_EXTENTION の値は 10000 です. RobSlave.h で定義されています.

3. 追加コマンドに対する実行コードを記述する.

Pv.x (= T[RBS_IDX_COMMAND].X) に実行コマンドの ID が格納されていますのでこの値を参照して 実 行 コード を SELECT-CASE 文 で 分 岐 し ま す . コ マ ン ド の 引 き 値 は pv.Y,pv.Z,ov.X,ov.Y,ov.Z,av.X,av.Y,av.Z (= T[RBS_IDX_COMMAND].Y,Z,...)に順に格納されていますので必要に応じて参照します.

```
'User Extention Commands Impl.
PROGRAM UserExtention(pv as VECTOR, ov as VECTOR, av as VECTOR)
 DEFSNG ret
 DEFINT index, path
 DEFINT var 型, varindex
 DEFSNG length
 DEFJNT jv
 select case POSX(pv)
 case RBS_CMDEX_GETJNTDATA
                                    'GetJntData(<Index>, <JontNo>)
   'GetSrvData(<Index>)
 case RBS_CMDEX_GETSRVDATA
    jv = GetSrvData ( POSY(pv) )
        _VERTICAL_ROBOT_
#ifdef
   T[RBS_IDX_RESULT] = ( JOINT(1, jv), JOINT(2, jv), JOINT(3, jv), JOINT(4, jv), JOINT(5, jv),
JOINT(6, jv), 0,0,0, −1 )
#else
   T[RBS\_IDX\_RESULT] = (JOINT(1, jv), JOINT(2, jv), JOINT(3, jv), JOINT(4, jv), 0, 0, 0, 0, 0, -1)
#endif
   I[RBS_IDX_STATE] = RBS_STA_RETVAL ' Return value
 case else
   I[RBS\_IDX\_STATE] = RBS\_STA\_ERR
 end select
```

値を返さない場合は I[RBS_IDX_STATE] = RBS_STA_DONE として下さい.

値を返す場合は例のように T[RBS_IDX_RESULT] に返したい値を代入して I[RBS_IDX_STATE] = RBS_STA_RETVAL とします. この場合, CaoRobot クラスの Execute メソッドの返り値として T[RBS_IDX_RESULT]の各要素を VT_R4(単精度実数)として順に VARIANT 配列に格納した値が返ります.

4. UserExtention.pac ファイルの CRC32 情報を更新する.

RobSlave.h に UserExtension.pac の CRC32 情報が記録されています.

```
      'CRC code

      #define RBS_SLVCRC_CODE<sup>10</sup>
      &H62cb2dc4

      #define RBS_EXTCRC_CODE
      &H1e5d8368
```

この情報を更新してしないと動作命令実行時にエラーが発生しますのでUserExtension.pacのCRC32を計算してRobSlave.hの値を更新してください.

CRC32 の値は CaoFile クラスの@CRC システム変数で取得することが出来ます.

5. CaoRobot クラスの Execute メソッドの Command に"UserExt"を指定して実行する.

¹⁰ RobSlave.pac の CRC32 の値

Command="UserExt"

Parameter = <追加コマンド番号>,<引数 1>,<引数 2>,... (VARIANT 配列)

例: vRes = CaoRobot.Execute("UserExt", Array(10004, 1, 6)) '= GetJntData(1,6)

【必要条件】

現在の仕様では CaoRobot クラスの Execute メソッドを実行するには予めロボットコントローラ RC7で"RobSlave.pac"及び、"UserExtention.pac"プログラムが実行されていなくてはなりません. RobSlave.pac、UserExtention.pac は ORiN2¥CAO¥ProviderLib¥DENSO¥NetwoRC¥Bin にあります.

4.2.40. CaoTask::AddVariable メソッド

CaoTask クラスの AddVariable メソッドの引数は、システム変数名を指定します。 実装されているシステム変数の一覧は表 4-13 を参照して下さい。

4.2.41. CaoTask::get_VariableNames プロパティ

AddVariable メソッドで指定できる変数名とシステム変数名の一覧を取得します.

4.2.42. CaoTask::Start メソッド

12.330

オブジェクトに対応している PAC プログラムを実行します.

以下に、Start の仕様を示します.

書式 Start <lMode:LONG>, <bstrOpt:BSTR>

IMode : [in] 開始モード 1:1 サイクル実行, 2:連続実行, 5:コンティ起動

bstrOpt : [in] オプション(未使用)

開始モードで"5:コンティ起動"を指定したときは、ロボットコントローラ内のコンティ停止中のタスクに対してコンティ起動を行います。

4.2.43. CaoTask::Stop メソッド

オブジェクトに対応している PAC プログラムを停止します.

以下に、Stop の引数仕様を示します.

書式 Stop <lMode:LONG>, <bstrOpt:BSTR>

lMode : [in] 停止モード 0: デフォルト停止, 1: 瞬時停止, 2:ステップ停止, 3:

サイクル停止, 4:初期化停止, 5:コンティ停止

bstrOpt : [in] オプション(未使用)

停止モードで"0:デフォルト停止"を指定したときは、"1:瞬時停止"として扱われます。

停止モードで"5:コンティ停止"を指定したときは、ロボットコントローラ内の起動中の全タスクをコンティ停止します。

4.2.44. CaoVariable::get_Value プロパティ

オブジェクトに対応している変数の値を取得します.

変数の実装状況およびデータ型は4.3を参照して下さい.

4.2.45. CaoVariable::put_Value プロパティ

オブジェクトに対応している変数に値を設定します.

変数の実装状況およびデータ型は4.3を参照して下さい.

4.2.46. CaoVariable::put_ID プロパティ

オブジェクトに対応している変数の番号を設定します.

オブジェクト作成時に*を指定した場合のみ設定できます.

使用例 (VB):

Set objIO = caoCtrl. AddVariable("IO[*]") objIO. ID = 128 boolValue = objIO. Value 'IO のワイルドカード指定 '128 番を指定 '10[128]の値を取得

4.2.47. CaoVariable::get ID プロパティ

オブジェクトに対応している変数の番号を取得します.

4.2.48. CaoVariable::get_Microsecond プロパティ

オブジェクトに対応している変数のタイムスタンプを取得します.

タイムスタンプはコントローラ立上げ時からの $500\,\mu$ sec 単位でのカウンタ値を意味し、0から順に $500\,\mu$ sec 単位でカウントアップします.

0,1,2→2147483647(0x7fffffff) ,-2147483648(0x80000000) ,-2147483647(0x80000001) →-2,-1,0 と順に巡回します.

※オブジェクトがタイムスタンプに対応していない場合は0を返します.

4.2.49. CaoMessage::Clear メソッド

CaoController クラスの Clear メソッドを使って、発生中のエラーをクリアすることができます。

4.3. 変数一覧

4.3.1. コントローラクラス

表 4-10 コントローラクラス ユーザ変数一覧

が ¥4 た	一 万平山	국X DD	属	性
変数名	データ型	説明 ····································		put
I	VT_I4	I 型変数.変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		す.		
F	VT_R4	F 型変数.変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\bigcirc	0
		す.		
D	VT_R8	D 型変数. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
		す.		
V	VT_ARRAY	V 型変数.変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
	VT_R4	す. データの要素数は3		
P	VT_ARRAY	P 型変数. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	\circ
	VT_R4	す. データの要素数は7		
J	VT_ARRAY	J 型変数.変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
	VT_R4	す. データの要素数は6		
Т	VT_ARRAY	T 型変数.変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
	VT_R4	す. データの要素数は 10		
S	VT_BSTR	S 型変数. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
		す.		
IO	VT_BOOL	IO 型変数. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
		र्च.		
TOOL	VT_ARRAY	TOOL. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定します.	\circ	0
	VT_R4			
WORK	VT_ARRAY	WORK. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
	VT_R4	す .		
AREA	VT_ARRAY	AREA. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定します.	\circ	0
	VT_R4	(V[0],,V[8],IO,Pos,Err,Enable)		
		V[0]~V[8]: エリア		
		IO : ポート番号		
		Pos : ポジション番号		
		Err : エラーフラグ		
		Enable : 機能の有効無効		

_ITP	VT_I4	ITPCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		f.		
_PAC	VT_I4	PACCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	\circ	0
		す.		
_DIO	VT_I4	DIOCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		す.		
_ARM	VT_I4	ARMCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		す.		
_SRV	VT_I4	SRVCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		す.		
_SPD	VT_I4	SPDCNF. 変数名の後ろに変数番号(0~)を指定しま	0	0
		す.		
_VIS	VT_I4	VISCNF. 変数名の後ろに変数番号を指定します.	0	0
_COM	VT_I4	COMCNF. 変数名の後ろに変数番号を指定します.	0	0

表 4-11 コントローラクラス システム変数一覧

715 ¥4+ £7	一	⇒¥ n⊓	属性	
変数名	データ型	説明		put
@CURRENT_TIME	VT_DATE	コントローラ保有の現在時間	0	\bigcirc
@FREE_USER_MEM	VT_I4	空きユーザメモリのバイト数	0	-
@NORMAL_STATUS	VT_BOOL	true=正常, false=異常(エラー発生中)	0	-
@AUTO_MODE	VT_BOOL	true=自動モード, false=自動モード以外	0	-
@MODE	VT_I2	1: 手動, 2: ティーチチェック, 3: 内部自動, 4: 外部自動	0	-
@BUSY_STATUS	VT_BOOL	true=プログラム動作中, false=プログラム停止中	0	
@EMERGENCY_STOP	VT_BOOL	true=非常停止中	0	-
		false=非常停止中ではありません		
@ERROR_CODE	VT_I4	発生中のエラーの番号を 10 進数の値で取得します.	\circ	-
		エラーが発生していないときは,0を返します.		

@ERROR_CODE_HEX	VT_BSTR	発生中のエラーの番号を4桁の16進数の大文字で取	0	-
		得します.		
@ERROR_LEVEL	VT_I4	発生中のエラーのレベル	0	-
@ERROR_DESCRIPTION	VT_BSTR	発生中のエラーの内容	\bigcirc	1
@MAKER_NAME	VT_BSTR	"DENSO CORPORATION"	\bigcirc	ı
@TYPE	VT_BSTR	"NetwoRC Controller"	\bigcirc	1
@VERSION	VT_BSTR	コントローラのバージョン	0	-
@SERIAL_NO	VT_BSTR	コントローラのシリアル番号	0	-

4.3.2. ロボットクラス

表 4-12 ロボットクラス システム変数一覧

亦料。友	データ型	⇒× na	属性	
変数名		説明		put
@CURRENT_POSITION	VT_ARRAY	ロボットの現在位置. 単位は任意	0	-
	VT_R4	P 型変数.		
@CURRENT_ANGLE	VT_ARRAY	ロボットの現在位置(各軸値). 単位は任意.	\circ	-
	VT_R4	J 型変数		
@SERVO_ON	VT_BOOL	true=サーボ ON, false=サーボ OFF	\bigcirc	-
@ZERO_RETURN_REQUIR	VT_BOOL	true=原点復帰が必要, false=原点復帰は必要でない	0	-
ED				
@BUSY_STATUS	VT_BOOL	true=アーム動作中, false=アーム停止中	0	-
@TYPE_NAME	VT_BSTR	ロボットの形式	0	-
		"VM-D","VS-D","VSS-D","DM-D","Unknown"		
@TYPE	VT_I4	ロボットタイプデータ	0	-
@CURRENT_TRANS	VT_ARRAY	ロボットの現在位置.T型	0	-
	VT_R4			
@CURRENT_TOOL	VT_I2	現在使用中のツール番号	0	-
@CURRENT_WORK	VT_I2	現在使用中のワーク番号	0	-

@SPEED	VT_R4	內部移動速度	0	-
@ACCEL	VT_R4	内部移動加速度	0	-
@DECEL	VT_R4	内部移動減速度	0	-
@JSPEED	VT_R4	内部軸速度	0	-
@JACCEL	VT_R4	内部軸加速度	0	-
@JDECEL	VT_R4	內部軸減速度	0	-
@EXTSPEED	VT_R4	外部移動速度	0	-
@EXTACCEL	VT_R4	外部移動加速度	0	-
@EXTDECEL	VT_R4	外部移動減速度	0	-
@HIGH_CURRENT_POSITI ON	VT_R4	ロボットの現在位置. P 型変数. 12.330 動作仕様: マシンロック時以外はエンコーダ値を返します. (分解能:500 μ sec) マシンロック時はコントローラ内部の指令値を返します. (分解能:8msec) 現在位置取得時のタイムスタンプは CaoVariable クラスの Microsecond プロパティで取得できます. ※Ver2.90 未満のコントローラではタイムスタンプに対して未対応です. また, マシンロック状態では現在位置が不定になります.	0	-
@HIGH_CURRENT_ANGLE	VT_ARRAY VT_R4	ロボットの現在位置(各軸値). J 型変数. ②2.330 動作仕様に関しては@HIGH_CURRENT_POSITION を参照してください.	0	-
@HIGH_CURRENT_TRANS	VT_ARRAY VT_R4	ロボットの現在位置. T 型. ②2.330 動作仕様に関しては@HIGH_CURRENT_POSITION を参照してください.	0	-

4.3.3. タスククラス

表 4-13 タスククラス システム変数一覧

atr ¥4. <i>E</i> 7	一 万田	≅X pp		性
変数名	データ型	説明	get	Put
@STATUS	VT_I4	タスクの状態.	0	-
		1: DORMANT		
		2: READY		
		3: RUN		
		4: WAIT		
		6: SUSPEND		
		0: NON_EXISTENT		
@PRIORITY	VT_I4	タスクの優先度.	0	-
@LINE_NO	VT_I4	現在実行中のメインプログラムの行番号.	0	-
@CYCLE_TIME	VT_I4	タスクの1サイクルの実行時間.	0	-
@START	VT_I4	タスクの開始. 値の意味は CaoTask::Start メソッドの	-	0
		Mode 引数と同じ.		
		モードは1:1 サイクル実行, 2:連続実行, 3:1ステップ		
		送り, 4:1ステップ 戻し , 5:コンティ起動		
		Start メソッドのようにオプションを指定することはできま		
		せん.		
		(注 2)"5:コンティ起動"を指定したときは、ロボットコン		
		トローラ内のコンティ停止中のタスクに対してコンティ		
		起動を行います.		
		2.330		
@STOP	VT_I4	タスクの停止. 値の意味は CaoTask::Stop メソッドの	-	\circ
		Mode 引数と同じ.		
		モードは 0:デフォルト停止, 1:瞬時停止, 2:ステップ		
		停止,3:サイクル停止,4:初期化停止,5:コンティ停		
		此		
		Stop メソッドのようにオプションを指定することはできま		
		せん. デフォルト停止(0)は瞬時停止(1)に対応します.		
		(注 2)"5:コンティ停止"を指定したときは、ロボットコン		
		トローラ内の起動中の全タスクをコンティ停止します.		

4.3.4. ファイルクラス

表 4-14 ファイルクラス システム変数一覧

変数名	データ型	説明	属	性
多 数石	アング生	成化初	get	Put
@ACTIVE	VT_I4	使用/未使用の状態(コンパイル対象).	0	\circ
		0: 未使用		
		1: 使用		
		2.330		
@CRC	VT_I4	CRC32 (32.330)	0	-

5. ロボット動作命令の実行概要

12.330

CaoRobot クラスのロボット動作命令(Move, GoHome, Accelerate, Change, Speed, Execute メソッド)の実行はコントローラ内で動作する PAC プログラムである RobSlave(RobSlave.pac)と通信を行って、指示された PACコマンドが実行されることで実現されています。 NetwoRC プロバイダと RobSlave 間の通信にコントローラのグローバル変数 I[0],T[0],T[1]の変数が使用されます。 I[0]は実行中のコマンドの状態(実行中、完了、エラー等)を表し、T[0]は NetwoRC から RobSlave へのコマンドと引数を渡すために使用されます。 T[1]は RobSlave から NetwoRC へ値を返すために使用されます。

以下にロボット動作命令の実行手順を示します.

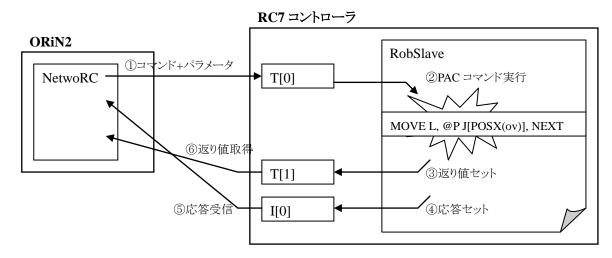


図 5-1 ロボット動作命令の変数指定実行手順

ロボット動作命令を定数(即値)指定で実行した場合は、P[2],J[2],T[2]、P[3],J[3],T[3]のグローバル変数は間接的に使用されます.

以下にロボット動作命令の実行手順を示します.

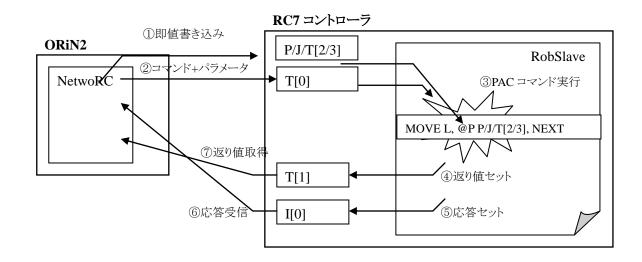


図 5-2 ロボット動作命令の定数指定実行手順

【注意】

<u>全グローバル変数(I,F,D,V,P,J,T,S)のインデックス[0]から[9]まで変数はシステム予約しています.これらの変数へのアクセスはユーザープログラムでは行わないでください.</u>

6. Tips

6.1. コントローラエラー発生時の書き込み

ロボットコントローラ内でエラーが発生している場合,変数や I/O への書き込みは安全上の理由により行えない仕様となっています. しかし, コントローラが持っている特権タスクの機能を使用することでこの問題に対処することができます.

特権タスク(TSR1,TSR2,...)はシステムにより自動起動されたり、エラー発生時でも書き込みを行うことができる特別な権限を持っています. 次に示す手順で実現できます.

- (1) 特権タスク機能を有効にする.
- (2) 外部からの通知で書き込みを行う特権タスクプログラムを作成し、起動する.
- (3) PC から特権タスクに対して通知する.

特権タスクと NetwoRC プロバイダを同時に使う場合のシステム構成は下図の通りです.

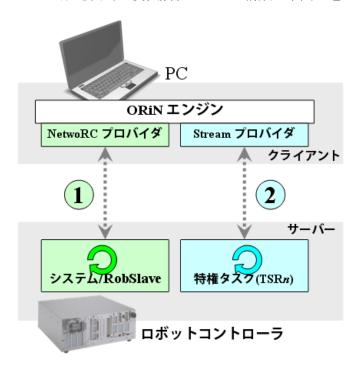


図 6-1 特権タスク(PAC)によるシステム拡張

Stream プロバイダ¹¹経由で PC からコントローラ内の特権タスクと通信を行うことでエラー発生時の書き込みを可能にします.

通常は NetwoRC プロバイダを用いた方が高速で簡単ですが, エラー発生時に特別な処理を実行したい 場合などにこの方法が有効です(表 6-1).

[&]quot;Stream プロバイダに関しては ORiN2 SDK にある「Stream プロバイダユーザーズ ガイド」を参照ください.

表 6-1 通信方法と	上.較
-------------	-----

通信方法	処理速度	特権タスク	エラー発生時の書込み
1. NetwoRC プロバイダ	〇 高速	〇 不要	× 不可
(Robotalk/UDP/IP)		(システムプログラム+	
		RobSlave)	
2. Stream プロバイダ	× 低速	× 必要	〇 可能
(TCP/IP)		(PAC プログラム)	

特権タスク機能の詳細に関しては下記マニュアルを参照してください.

「デンソーロボット取扱説明書 - 操作ガイド」

第3章 動作モードと付加機能 - 特権タスク(簡易 PLC 機能)

6.1.1. 特権タスク機能を有効にする

コントローラで特権タスクを有効にする設定は,以下の手順で行います.

(1) [1111]及び[1112]のオプションを追加する.

トップ画面 → 設定[F6] → オプション[F7] → 機能拡張[F8]



- (2) コントローラを再起動する.
- (3) 特権タスク機能を有効にする.

トップ画面 → SHIFT → 特権タスク[F2] → 起動設定 [F2]



(4) コントローラを再起動する.

6.1.2. 特権タスクプログラムを作成する

外部 PC から通知を受けて IO への書き込みを行う特権タスクプログラム (PAC) の例を以下に示します. コントローラはサーバーモードで動作し、待ち受けは#4番、TCP/IP ソケット通信でデフォルトの 5001番ポートを使用する設定とします.

List 6-1 TSR1.pac

```
PROGRAM TSR1
          Defint Ival
         Defstr sval
          Do '通信可能な状態まで待つ
                    com_state #4, |val
| If |val <> -1 Then Exit Do
                    Delay 100
         Loop
          Do 'コマンド待ち
                                       '#4 = TCP 5001 port
                    Input #4, sval
                    | val = Val(sval) / 文字列から数値へ変換
                    If Ival>0 Then
                                                "128" \rightarrow I0[128] = 0N
                              Set IO[[val]
                              Print #4, sval; "ON"
                    Else
                             Reset IO[-|va|] '"-128" -> IO[128] = OFF Print #4, sval; " OFF"
                    End If
          Loop
END
```

[コントローラ設定]

トップ画面 → 設定[F6] → 通信設定[F5] → サーバー[F11]



6.1.3. PC から特権タスクに対して通知する

Client.frm


List 6-2

PC から特権タスクに対して書き込み通知を行うクライアントプログラム(Visual Basic 6.0)の例を以下に示します. コントローラの IP アドレス(192.168.0.1)と待ち受けポート番号(5001)は、上で設定した値に合わせてください.

Private eng As CaoEngine Private WithEvents ctrl As CaoController Private Sub Form Load() Set eng = New CaoEngine 'クライアントモードで通信開始 Set ctrl = eng. Workspaces (0). AddController ("Client", "CaoProv. DNWA. STREAM", _ "Conn=eth: 192. 168. 0. 1:5001") End Sub Private Sub Command1_Click() '送信処理 ctrl.Execute "Send", text1.Text '入力例: "128" → I0128=0N End Sub '受信イベント Private Sub ctrl_OnMessage(ppCaoMess As CAOLib. ICaoMessage) 'データ受信 text2. Text = ppCaoMess. Value End Sub

付録A. POSEDATA 型定義

NetwoRC プロバイダではデンソーロボットのポーズデータ型およびベクトル型を VARIANT 型変数で扱えるよう"POSEDATA 型"と称して次に示す型定義を行っています.

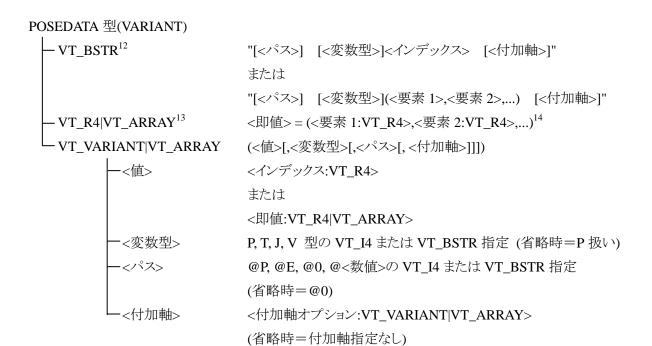

<パス>: @P, @E, <u>@0</u>, @<数値>

表記	@P	@E	@0	@<数值:n>	なし
VT_BSTR	"@P"	"@E"	"@0"	"@n"	""
VT_I4	-1	-2	0	n	0

<変数型> : P型,T型,J型,V型

表記	P	T	J	V	なし
VT_BSTR	"P"	"T"	"J"	"V"	""
VT_I4	0	1	2	3	-1

<インデックス> : <数値:VT_R4><要素 n> : <数値:VT_R4>

<付加軸オプション> : (<EX また EXA>, (<軸 1:VT_I4>,<値 1:VT_R8>)[,(<軸 2>,<値 2>)...])

¹² VT_BSTR のみ複数 POSEDATA 型の", "カンマ区切りでの同時指定も可能です.

^{13 &}lt;変数型>,<パス>は指定できないため、それぞれデフォルトで P型、@0 と同じ扱いになります.

^{14 &}lt;変数型>,<パス>は指定できないため、それぞれデフォルトで P型、@0と同じ扱いになります.

表記	EX	EXA	なし
VT_BSTR	"EX"	"EXA"	""
VT_I4	1	2	0

POSEDATA 型を使用して次の PAC 言語の書式を表現することが出来ます.

[<パス開始変位>] <ポーズ:P,T,J 型> [<付加軸>] (C0 書式)

[<パス開始変位>] <移動量:V 型> (C1 書式)

[<パス開始変位>] <値> [<付加軸>] (C2 書式)

[<パス開始変位>] (<要素 1>,<要素 2>,...) [<付加軸>] (C3 書式)

付録A.1. 表記例

[<パス開始変位>] <ポーズ> [<付加軸>] (C0)

ex1. T200

文字列指定	"T200"
VARIANT 型配列指定	Array (200, "T") ¹⁵
(変数型は文字列指定)	
VARIANT 型配列指定	Array (200, 1)
(変数型は数値指定)	

ex2. @P J100

文字列指定	"@P J100"
VARIANT 型配列指定	Array (100, "J", "@P")
(変数型,パスは文字列指定)	
VARIANT 型配列指定	Array (100, 2, -1)
(変数型,パスは数値指定)	

ex3. @E P(10.0, 10.5, 34.6, 0.0, 90.0, 0.0, -1.0)

文字列指定	"@E P(10.0, 10.5, 34.6, 0.0, 90.0, 0.0, -1.0)"
VARIANT 型配列指定	Dim p(6) as Single Dim vP as Variant
(即値指定.	p(0) = 10.0 : p(1) = 10.5 : p(2) = 34.6 : p(3) = 0.0 p(4) = 90.0 : p(5) = 0.0 : p(6) = -1.0
変数型,パスは文字列指定)	vP = p() Array(vP, "P", "@E")
VARIANT 型配列指定	Dim p(6) as Single Dim vP as Variant
(即値指定.	p(0) = 10.0 : p(1) = 10.5 : p(2) = 34.6 : p(3) = 0.0 p(4) = 90.0 : p(5) = 0.0 : p(6) = -1.0
変数型、パスは数値指定)	vP = p() Array (vP, 0, -2)

¹⁵ Array(...)は渡された要素を配列に代入してその配列を返す関数を表しています. (VB6の Array 関数)

ex4. @P J100 EXA((7, 30.5), (8, 90.5)) "@P J100 EXA((7, 30.5), (8, 90.5))" 文字列指定 Array (100, "J", "@P", Array ("EXA", Array (7, 30. 5), Array (8, 90. 5))) VARIANT 型配列指定 (変数型,パス,付加軸は文字 列指定) Array(100, 2, -1, Array(2, Array(7, 30.5), Array(8, 90.5))) VARIANT 型配列指定 (変数型,パス,付加軸は数値 指定) [<パス開始変位>] <移動量> (C1)ex1. @P V20 "@P V20" 文字列指定 Array(20, "V", "@P") VARIANT 型配列指定 (変数型,パスは文字列指定) Array(20, 3, -1)VARIANT 型配列指定 (変数型,パスは数値指定) ex2. @E V(0.0, 125.5, 50.0) "@E V(0.0, 125.5, 50.0)" 文字列指定 Dim v(2) as Single VARIANT 型配列指定 Dim vV as Variant v(0) = 0.0 : v(1) = 125.5 : v(2) = 50.0(即值指定. vV = v()Array(vV, "V", "@E") 変数型,パスは文字列指定) Dim v(2) as Single VARIANT 型配列指定 Dim vV as Variant v(0) = 0.0 : v(1) = 125.5 : v(2) = 50.0(即值指定. vV = v() ' = VT_R4 | VT_ARRAY Array (vV, 3, -2) 変数型,パスは数値指定) [<パス開始変位>] <値> [<付加軸>] (C2)ex1. @P1 "@P 1" 文字列指定 Array(1, "", "@P") VARIANT 型配列指定 (変数型,パスは文字列指定) Array(1, -1, -1) VARIANT 型配列指定

ex2. @P 1.56

(変数型,パスは数値指定)

文字列指定	"@P 1.56"
VARIANT 型配列指定	Array(1.56, "", "@P")
(変数型,パスは文字列指定)	
VARIANT 型配列指定	Array (1. 56, -1, -1)
(変数型,パスは数値指定)	

[<パス開始変位>] (<要素 1>,<要素 2>,..) [<付加軸>] (C3

ex1. @P(1, 30.0)

文字列指定	"@P (1, 30.0)"
VARIANT 型配列指定	Dim v(1) as Single v(0) = 1 : v(1) = 30.0
(変数型,パスは文字列指定)	Dim vV as Variant vV = v()
	Array(vV, "", "@P")
VARIANT 型配列指定	Dim v(1) as Single v(0) = 1 : v(1) = 30.0
(変数型,パスは数値指定)	Dim vV as Variant vV = v()
	Array(vV, −1, −1)

その他の表記方法

ex1. V1,V2,V3

(CaoRobot::Rotate()の回転面)

文字列指定	"V1, V2, V3"
文字列型配列指定	Array("V1", "V2", "V3")
VARIANT 型配列指定	Array (Array (1, "V") , Array (2, "V") , Array (3, "V"))
(変数型は文字列指定)	
VARIANT 型配列指定	Array (Array (1, 3), Array (2, 3), Array (3, 3))
(変数型は数値指定)	

ex2. APPROACH P,P70, 60, NEXT

(CaoRobot::Execute()の Approach コマンド アプローチ長パス指定なし)

#2引数:文字列指定
#3引数:文字列指定
第3引数:文字列指定
第2引数:VARIANT 配列指定
#3引数:VARIANT 配列指定
#3引数:VARIANT 配列指定

ex3. APPROACH L,J(60.5,30.3,400,90),@100 70, NEXT

(CaoRobot::Execute()の Approach コマンド アプローチ長パス指定なし)

		" L/00 E 00 0 400 00\" "0100
第9引粉, 女字別均字	.Execute APPRUACH , Array(2,	"J(60. 5, 30. 3, 400, 90)", "@100
第4月数,又于外相足	70" "NFXT")	
	70 , NEXT /	

第3引数:文字列指定	
第2引数: VARIANT 配列指定	Dim j(3) as Single Dim vJ as Variant
(即値指定.	j(0) = 60.5 : j(1) = 30.3 : j(2) = 400 : j(3) = 90 vJ = i() ' = VT R4 VT ARRAY
変数型は文字列指定)	.Execute "APPROACH", Array(2, Array(vJ, "J"), _
第3引数:VARIANT 配列指定	Array(70, "", "@100"), "NEXT")
(変数型,パスは文字列指定)	
第2引数:VARIANT 配列指定	Dim j(3) as Single Dim vJ as Variant
(即値指定.	j(0) = 60.5 : j(1) = 30.3 : j(2) = 400 : j(3) = 90 vJ = $j()$ ' = VT_R4 VT_ARRAY
変数型は文字列指定)	.Execute "APPROACH", Array(2, Array(vJ, "J"), _
第3引数:VARIANT 配列指定	Array(70, −1, 100), "NEXT")
(変数型,パスは数値指定)	

[注意事項]

即値をPOSEDATA型 VT_R4|VT_ARRAY 形式で直接指定した場合はデフォルトでP型,@0扱いになるためP型以外のデータをVT_R4|VT_ARRAY 形式で直接扱うことは出来ません.このような場合はVT_VARIANT|VT_ARRAY 形式または VT_BSTR 形式を使用して明示的に扱うデータの変数型を指定するようにしてください.

次のようなコードは期待する動作にはならないので注意してください.

```
'[PAC] MOVE P, J100
```

正しくは次のようなコードになります.

付録B. PAC 言語対応状況



表 6-2 PAC 言語 動作コマンド対応状況

分類	PAC コマンド名	対応	
動作制	動作制御		
	APPROACH	0	
	DEPART	0	
	DRAW	0	
	DRIVE	0	
	DRIVEA	0	
	HOME	×	
	GOHOME	×	
	MOVE	0	
	ROTATE	0	
	ROTATEH	0	
	CURJNT	0	
	CURPOS	0	
	CURTRN	0	
	CUREXJ	×	
	DESTJNT	×	
	DESTPOS	×	
	DESTTRN	×	
	DESTEXJ	×	
	ARRIVE	0	
	POSCLR	0	
	SETSPLINEPOINT	0	
	CLRSPLINEPOINT	0	
	GETSPLINEPOINT	0	
	FIGAPRL	0	
	FIGAPRP	0	
停止制	停止制御		
	HOLD	×	
	HALT	×	
	INTERRUPT ON/OFF	\circ	

速度制御			
	SPEED	0	
	JSPEED	\circ	
	ACCEL	\circ	
	JACCEL	\circ	
	DECEL	\circ	
	JDECEL	0	
	CURACC	\circ	
	CURJACC	\circ	
	CURDEC	\circ	
	CURJDEC	\circ	
	CURJSPD	\circ	
	CURSPD	\circ	
	CUREXTACC	\circ	
	CUREXTDEC	\circ	
	CUREXTSPD	\circ	
	EXTSPEED	0	
	CHANGETOOL	0	
	CHANGEWORK	0	
	CURTOOL	0	
	CURWORK	0	
干涉	チェック		
	SETAREA	0	
	RESETAREA	0	
サーオ	サーボ内部データ		
	GetSrvData	0	
	GetJntData	0	
	GetSrvState	\circ	
サーボ ON			
	MOTOR {ON OFF}	\circ	
特殊制御			

	ST_aspACLD	0
	ST_aspChange	0
	ST_SetGravity	0
	ST_ResetGravity	0
	ST_SetGrvOffset	0
	ST_ResetGrvOffset	0
	ST_SetCurLmt	0
	ST_ResetCurLmt	0
	ST_SetEralw	0
	ST_ResetEralw	0
	ST_OnSrvLock	0
	ST_OffSrvLoc	0
	ST_SetCompControl	0
	ST_SetCompFControl	0
	ST_ResetCompControl	0
	ST_SetFrcCoord	0
	ST_SetFrcLimit	0
	ST_ResetFrcLimit	0
	ST_SetCompRate	0
	ST_ResetCompRate	0
	ST_SetFrcAssist	0
	ST_ResetFrcAssist	0
	ST_SetCompJLimit	0
	ST_ResetCompJLimit	0
	ST_SetCompVMode	0
	ST_ResetCompVMode	0
	ST_SetCompEralw	0
	ST_ResetCompEralw	0
	ST_SetDampRate	0
	ST_ResetDampRate	0
	ST_SetZBalance	0
	ST_ResetZBalance	0
ポーズデータ型変換		
	J2P	0
	J2T	0
		•

	P2J	0
	P2T	0
	T2J	0
	T2P	0
	TINV	0
	NORMTRN	0
コンベ	アトラッキング	
	TRACKDATAINITIALIZE	0
	TRACKDATASET	0
	TRACKDATAGET	0
	TRACKDATAINFO	0
	TRACKDATANUM	0
	CURTRACKPOS	0
	CURTRACKSPD	0
	WAITTRACKMOVE	0
	CALCWORKPOS	0
	CURTRACKPOSEX	0
	WAITTRACKMOVEEX	0
	SETTRACKMOVE	0
	RESETTRACKMOVE	0
	CONVCAL	×
	CALCCAMCALPOS	×
	CALCIOTEACHPOS	×
	SetTrackStartArea	0
	CalcConvPos	×
	SetConvLowVelErr	×
	CalcConvVec	×
	SortTrackData	×
	SortTrackAllData	×
その他		
	MotionSkip	0
	MotionComp	0
	XdWaitSpline	0
	DELAY	0
	SYSSTATE	0

ClearSrvMonitor	\circ
StartSrvMonitor	\circ
StopSrvMonitor	0
SetMonitorCond	\circ

付録C. トラブル時の確認事項

付録C.2. ロボットコントローラと通信できない...

確認事項	対処
■ コントローラ側	
□ コントローラの ROM バージョンは ORiN 対応バージョン	バージョンを確認してください. (コントロー
(V2.330以上)になっていますか?	ラマニュアル参照)
□ RS232C や Ethernet ケーブルは正しく接続されています	ケーブルを確認してください.(コントローラ
カ・?	マニュアル参照)
□ ケーブルの種類(ストレート/クロス)は正しいですか?	ケーブルを確認してください.(コントローラ
	マニュアル参照)
□ Ethernet接続の場合,アドレス設定は正しくされています	通信設定を確認してください. (コントローラ
か?	マニュアル参照)
□ セグメントをまたいだ Ethernet 接続の場合, デフォルトゲ	通信設定を見直してください. (コントローラ
ートウェイの設定は正しくされていますか?	マニュアル参照)
□ RS232C 接続の場合,通信パラメータの設定は正しくさ	通信設定を見直してください. (コントローラ
れていますか?	マニュアル参照)
□ 通信権は正しく設定されていますか?	通信設定を見直してください. (2.2.1 参照)
□ ORiN オプション機能は追加されていますか?	ORiN オプションを追加してください. (2.2.1
	参照)
■ パソコン側	
□ Windows のバージョンは ORiN 対応バージョン	バージョンを確認してください.
(Windows 2000 SP4 以上, Windows XP SP1 以降)になって	
いますか?	
□ RS232C 接続の場合,他のアプリケーション(例:ハイパ	占有しているアプリケーションを終了してく
ーターミナル)がポートを占有していませんか?	ださい.
□ RobMaster.exe は正常に起動しますか?	動作確認してください.
□ 作成プログラムの AddController の引数は正しく指定さ	AddController の引数を確認してください.
れていますか?	(4.2.1 参照)

付録C.3. ロボットコントローラの変数を読み書きできない...

確認事項	対処
■ コントローラ側	
□ 通信権が使用不可または読込みのみの設定になってい	通信設定を見直してください. (2.2.1 参照)
ませんか?	
□ ティーチングペンダントで編集中画面が表示中ではあり	編集中画面を閉じてください.

ませんか?	
□ ティーチングペンダントでエラーメッセージが表示中で	エラーをクリアしてください.
はありませんか?	
■ パソコン側	
□ 変数名は正しいですか?	変数の指定を見直してください.
□ 書き込みに失敗する場合, その変数は読み込み専用の	変数の指定を見直してください.
変数ではありませんか?	
□ アクセス可能な範囲の変数指定を正しくしていますか?	I/O 変数の場合は割付表で確認してくださ
	<i>٧</i> ٠.
□ 書き込む値及び型は仕様を満たしていますか?	変数仕様を確認してください.

付録C.4. ロボットの制御ができない...

確認事項	対処
■ コントローラ側	
□ 単一位置制御の起動権を正しく設定していますか?	通信設定を見直してください.
	(2.4.1 参照)
□ RobSlave タスクは動作していますか?	RobMaster 等で RobSlave タスクを起動して
	ください. 起動できない場合はステップ停
	止信号 OFF 等を確認してください.
□ ロボットは起動できる状態ですか?	外部自動モード,モータ ON,非常停止
	OFF 等を確認してください.
□ RobSlave.pacとNetwoRCプロバイダの整合性は取れて	RobSlave.pac と NetwoRC プロバイダは同
いますか?	— ORiN2 SDK のものをお使いください.
■ パソコン側	
□ コマンドの引数は正しく指定していますか?	コマンド仕様を確認してください. 引数の変
	数型に注意してください.

付録D. コントローラ別対応状況

表 6-3 コントローラ別対応状況

	プロパティ		R	C5	RO	C 7	
クラス	メソッド イベント	R/W	1.998	1.998	2.330	2.330	備考
	イベント		未満	以上	未満	以上	
CaoController	Attribute P	R	-	0	-	0	
	CommandNames P	R	-	0	-	0	
	Commands P	R	-	0	-	0	
	ExtensionNames P	R	-	0	-	0	
	Extensions P	R	-	0	-	0	
	FileNames P	R	-	0	-	0	
	Files P	R	-	0	-	0	
	Help P	R	-	0	-	0	
	ID P	R/W	-	0	-	0	
	Index P	R	-	0	-	0	
	Name P	R	-	0	-	0	
	RobotNames P	R	-	0	-	0	
	Robots P	R	-	0	-	0	
	Tag P	R/W	-	0	-	0	
	TaskNames P	R	-	0	-	0	
	Tasks P	R	-	0	-	0	
	VariableNames P	R	-	0	-	0	
	Variables P	R	-	0	-	0	
	AddCommand M	S	-	0	-	0	
	AddExtension M	S	-	0	-	0	
	AddFile M	S	-	0	-	0	
	AddRobot M	S	-	0	-	0	
	AddTask M	S	-	0	-	0	
	AddVariable M	S	-	0	-	0	
	Execute M	S	-	0	-	0	
	GetMessage M	R	-	0	-	0	
	OnMessage E	R	-	0	-	0	

CaoVariable	Attribute	P	R	_	0	-	0	
	DateTime	P	R	-	0	-	0	
	Help	P	R	-	0	-	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	-	0	
	Microsecond	P	R	-	0	-	0	
	Name	P	R	-	0	-	0	
	Tag	P	R/W	-	0	-	0	
	Value	P	R/W	-	0	-	0	
CaoFile	Attribute	P	R	-	0	1	0	
	DateCreated	P	R	-	0	ı	0	
	DateLastAccessed	P	R	-	0	1	0	
	DateLastModified	P	R	-	0	1	0	
	FileNames	P	R	-	0	1	0	
	Files	P	R	-	0	1	0	
	Help	P	R	-	0	1	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	1	0	
	Name	P	R	-	0	1	0	
	Path	P	R	-	0	1	0	
	Size	P	R	-	0	1	0	
	Tag	P	R/W	-	0	-	0	
	Туре	P	R	-	0	-	0	
	Value	P	R/W	-	0	1	0	
	VariableNames	P	R	-	0	1	0	
	Variables	P	R	-	0	1	0	
	AddFile	M	S	-	0	-	0	
	AddVariable	M	S	-	0	1	0	
	Сору	M	W	-	0	1	0	
	Delete	M	W	-	0	-	0	
	Execute	M	S	-	0	-	0	
	Move	M	W	-	0	-	0	
	Run	M	W	-	-	-	-	

CaoTask	Attribute	P	R	-	0	-	0	
	FileName	P	R	-	0	-	0	
	Help	P	R	-	0	-	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	-	0	
	Name	P	R	-	0	-	0	
	Tag	P	R/W	-	0	-	0	
	VariableNames	P	R	-	0	-	0	
	Variables	P	R	-	0	-	0	
	AddVariable	M	S	-	0	-	0	
	Delete	M	W	-	0	-	0	
	Execute	M	S	-	0	-	0	
	Start	M	W	-	-	-	0	
	Stop	M	W	-	0	-	0	
						-		
CaoRobot	Attribute	P	R	-	0	-	0	
	Help	P	R	-	0	-	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	-	0	
	Name	P	R	-	0	-	0	
	Tag	P	R/W	-	0	-	0	
	VariableNames	P	R	-	0	-	0	
	Variables	P	R	-	0	-	0	
	Accelerate	M	W	-	-	-	0	
	AddVariable	M	S	-	0	-	0	
	Change	M	W	-	-	-	0	
	Chuck	M	W	-	-	-	-	
	Drive	M	W	-	-	-	-	Execute 参照
	Execute	M	S	-	-	-	0	
	GoHome	M	W	-	-	-	-	
	Hold	M	W	-	-	-	0	
	Halt	M	W	-	-	-	0	
	Move	M	W	-	-	-	0	
	Rotate	M	W	-	-	-	0	
	Speed	M	W	-	-	-	0	

	Unchuck	M	W	-	-	-	-	
	Unhold	M	W	-	-	-	-	
CaoCommand	Attribute	P	R	-	0	-	0	
	Help	P	R	-	0	-	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	-	0	
	Name	P	R	-	0	-	0	
	Parameters	P	R/W	-	0	-	0	
	Result	P	R	-	0	-	0	
	State	P	R	-	0	-	0	
	Tag	P	R/W	-	0	-	0	
	Timeout	P	R/W	-	0	-	0	
	Cancel	M	S	-	0	-	0	
	Execute	M	S	-	0	1	0	
CaoExtension	Attribute	P	R	-	0	-	0	
	Help	P	R	-	0	-	0	
	ID	P	R/W	-	0	-	0	
	Index	P	R	-	0	1	0	
	Name	P	R	-	0	1	0	
	Tag	P	R/W	-	0	1	0	
	VariableNames	P	R	-	0	1	0	
	Variables	P	R	-	0	1	0	
	AddVariable	M	S	-	0	1	0	
	Execute	M	S	-	0	-	0	
CaoMessage	DateTime	P	R	-	0	1	0	
	Description	P	R	-	0	1	0	
	Destination	P	R	-	0	1	0	
	Number	P	R	-	0	-	0	
	SerialNumber	P	R	-	0	1	0	
	Source	P	R	-	0	-	0	
	Value	P	R	-	0	-	0	
	Clear	M	W	-	0	-	0	

	Reply M	W	-	0	-	0	
					1		
記号の意味	M:メソッド	R:読边	<u>\</u>				
	P:プロパティ	W: 書込					
	E:イベント	S:仕樽	依存				

付録E. エラーコード一覧

プロバイダのエラーコードは HRESULT 型の構造になっています. HRESULT 型の詳細については, 以下の URL を参照してください.

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb401631.aspx

プロバイダ内で使用しているエラーコードには、Microsoft Windows で標準的に定義されている「標準エラー」とプロバイダ独自に定義した「カスタムエラー」の2種類のがあります.標準エラーは、Winerror.hで定義されている共通のエラーコードです。カスタムエラーはプロバイダで定義されているローカルなエラーコードです。以下にエラーコードの一覧を示します。

表 6-4 NetwoRCプロバイダのエラーコード

番号	マクロ名	内容		
	標準エラー(抜料	ŗ)		
0x00000000	S_0K	No error occurred		
0x00000001	S_FALSE	No error occurred, but the command was not		
		finished properly.		
0x8000FFFF	E_UNEXPECTED	Catastrophic failure		
0x80004001	E_NOTIMPL	Not implemented		
0x8007000E	E_OUTOFMEMORY	Ran out of memory		
0x80070057	E_INVALIDARG	One or more arguments are invalid		
0x80004005	E_FAIL	Unspecified error		
カスタムエラー				
0x80000801	E_CAOP_NO_ROBSLAVE	RobSlave program does not exist in the robo		
0.00000001	L_OAOI_NO_NOBSLAVE	controller.		
0x80000802	E_CAOP_ROBSLAVE_NOT_READY	RobSlave program in the robot controller is		
0.00000002	L_OAOI_NODSLAVL_NOT_NEADT	not running.		
0x80000803	E_CAOP_ROBSLAVE_CRC_ERROR	RobSlave program CRC error.		
0x80000804	E_CAOP_ILLEGAL_CTRLVER	Illegal robot controller version.		
0x80000805	E_CAOP_NO_EXECTOKEN	No executable token.		
0x80000806	E_CAOP_ILLEGAL_ROBSLAVE	Illegal RobSlave version.		
		The count of connections is over the possible		
0x80000807	E_CAOP_NO_LICENSE	number. Please purchase an additional		
		license.		
0x80000900	E_TIMEOUT	Timeout occurred		
0x80010900	E_SEND_NAK	NAK occurred		

0x80010902	E_REJECTED	Reject occurred
0x80010903	E_ABNORMAL_R_PACKET	Receive packet broken
0x80010904	E_ABNORMAL_S_PACKET	Send packet broken

付録F. 無停止教示点補正機能(外観検査軌道生成)

付録F.1. パラメータ

GenerateNonStopPath コマンドの<座標情報>パラメータと、<エリア情報>パラメータについて、詳細を以下に示します.

<座標情報:VT_VARIANT|VT_ARRAY>=

- $\langle X: VT_R4 \rangle$,
- $\langle Y: VT_R4 \rangle$,
- $< Z:VT_R4>,$
- $< RX: VT_R4>,$
- $< RY: VT_R4>,$
- $< RZ: VT_R4>,$
- < Fig: VT_I4>,
- $< J7: VT_R4>$,
- $< J8:VT_R4>,$
- <動作速度:VT_R4>=(0.0~1.0),
- <動作パターン: VT_I4> = (0:@P, 1:@0, 2:@E),
- <Tool 番号:VT_I4>

<エリア情報:VT_R4|VT_ARRAY>=

- <エリアサイズ X:VT_R4>,
- <エリアサイズ Y:VT_R4>,
- < エリアサイズ Z:VT_R4>,
- < エリア Angle: VT_R4>,
- < エリアサイズ J7:VT_R4>,
- < エリアサイズ J8:VT_R4>

付録F.2. エラーコード

プロバイダ内で定義している GenerateNonStopPath コマンド独自のカスタムエラーコードの一覧を以下に示します.

番号	マクロ名	内容
0x800120**	ERR_ORG_P2J_CONV	P2J 変換エラー(元データ)
0x800121**	ERR_ORG_SOFT_LIMIT	ソフトリミット範囲エラー(元データ)
0x800122**	ERR_ECH_SPD_RATE	個別速度比の範囲エラー

0x800123**	ERR_GEN_P2J_CONV	P2J 変換エラー(補正中データ)
0x800124**	ERR_GEN_SOFT_LIMIT	ソフトリミット範囲エラー
		(補正中データ)
0x800125**	ERR_GEN_IMPOSSIBLE	補正演算収束不能
0x800126**	ERR_TOO_NEAR_POINT	隣接する教示転換の距離(+姿勢)が近すぎ
		る
0x800127**	ERR_SPEED_ZERO	速度設定が 0
0x800128**	ERR_INVALID_AREA_INFO	エリア情報不正(元データ)
0x80012A0*	ERR_INVALID_JOINTFLG	ジョイントフラグ値が無限回転,有限回転の
		みに対応
0x80012F00	ERR_SPEED_RATE	総速度比が範囲エラー
0x80012F01	ERR_GEN_COEF	補正係数の範囲エラー
0x80012F02	ERR_PASS_GEN	PassGenerate 失敗
0x80012F03	ERR_MEMORY_TOO_SMALL	メモリ不足
0x80012F04	ERR_ARMDNTLL_LOAD_FAIL	ArmNT.dll ロード失敗
0x80012F05	ERR_DIVISION_BY_ZERO	姿勢補正,ゼロ演算発生
0x80012F06	ERR_UNESTB_ARMCNF	ArmCnf 未設定
0x80012F07	ERR_UNESTB_SPDCNF	SpdCnf 未設定
0x80012F08	ERR_UNESTB_SRVCNF	SrvCnf 未設定
0x80012F09	ERR_MEMORY_LEAK	メモリリーク発生
0x80012F0A	ERR_OUT_OF_DATA_NUM	データサイズオーバー
0x80012F10	ERR_IVALID_TOOL_DATA	Tool 番号のデータが範囲外
0x80012F50	ERR_OUT_OF_TOOL_NUM	Tool 番号の範囲外

0x**8001**2000~0x**8001**2800 のエラーコード

** に、エラーが発生した教示点番号+1の値が入ります.

0x80012A0*のエラーコード

* に、無限回転が設定された軸番号が入ります.

付録F.3. 制限事項

GenerateNonStopPath コマンドの実行には以下の制限があります.

- ・ 教示点数の上限 = 200 点
- ・ 6軸ロボットのみ有効
- ・ エリアサイズの付加軸の値は、設置する付加軸によって、回転(degree)、直動(mm)の値をそれぞ

れ指定します

- ・ 付加軸の無限回転は対応不可
- ・ 最適可搬質量設定には未対応
- · 先端負荷質量の設定は,1000g 単位

付録F.4. サンプルプログラム

以下にCaoScriptで作成したサンプルプログラムを示します。教示座標は、VS-6577G-BAのロボットタイプを用いています。IPは各コントローラで設定した値を用いてください。サンプルプログラムでは以下の設定値を用いて接続しています。

IP: 10.6.235.72

Sample

```
NonStopPath.vbs
 Generate NonStopPath
Const RC_ADDRESS = "10.6.235.72"
Sub Main
  Dim rc
  Dim vntTeachPos()
  Dim vntAreaInfo()
  Dim vntMovePos
  Dim vntParam
  Dim | Index
  dbg. ClearLog
  set rc = cao. AddController ("RC", "CaoProv. DENSO. NetwoRC", "", "conn = eth:" & RC ADDRESS)
    Initialize NonStopPath Library
  call rc. Execute ("InitNonStopPathLib")
    {\tt GenerateNonStopPath~Command~Parameter~(Pos,~Area,~Size,~SpdRate,~Coef)}
    Pos: TeachPoint Data (x, y, z, rx, ry, rz, fig, J7, J8, SpdRate, attr, ToolNum)
  redim vntTeachPos(7)
  vntTeachPos(0) = Array(300.0, 100.0, 600.0, 180.0, 0.0, 180.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(1) = Array(300.0, 91.0, 600.0, 180.0, 0.0, -180.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(2) = Array(310.0, 30.0, 600.0, 180.0, 0.0, -180.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(3) = Array(315.5, 24.5, 600.0, 180.0, 0.0, -180.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(4) = Array(300.0, 10.0, 600.0, 180.0, 0.0, 173.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(5) = Array(300.0, 10.0, 600.0, 180.0, 0.0, 176.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos(6) = Array(300.0, 10.0, 600.0, 180.0, 0.0, 171.0, 5, 0.0, 0.0, 100 * 0.01,
  vntTeachPos (7) = Array (300. 0, 10. 0, 600. 0, 180. 0, 0. 0, -180. 0, 5, 0. 0, 0. 0, 100 * 0. 01,
1. 0)
  ' Area : Area Info (x, y, z, angle, J7, J8)
  redim vntAreaInfo(7)
  vntAreaInfo(0) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
```

```
vntAreaInfo(1) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(2) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(3) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(4) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(5) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(6) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  vntAreaInfo(7) = Array(4, 4, 4, 4, 0, 0)
  dbg. Output "Teach Points"
for IIndex = 0 to Ubound(vntTeachPos)
             dbg. Output | Index & ": " & dat. BstrFromVariant(vntTeachPos(|Index))
  next
     Generate NonStopPath
  vntMovePos = rc. Execute ("GenerateNonStopPath", Array (vntTeachPos, vntAreaInfo,
Ubound (vntTeachPos) + 1, 100.0 * 0.01, 0.7, 1)
  dbg. Output "Move Points"
  for | Index = 0 to Ubound(vntMovePos)
             dbg. Output | Index & " : " & dat. BstrFromVariant(vntMovePos(|Index))
  next
End Sub
```

付録F.5. 軌道補正失敗時(エラーコード:0x800123xx)の回避方法

GenerateNonStopPath コマンドに失敗する場合,補正中の教示点座標が,ロボットの各軸に対する最大補正角度の値を超過している可能性があります(エラーコード:0x800123xx(xx は教示点番号)).

上記のエラーが発生した場合は、エラーの発生した教示点の座標を変更するか、選択アルゴリズムによって以下のパラメータを調整してください.

・ アルゴリズムが各軸補正(デフォルト値)の場合

NetwoRC プロバイダの Bin フォルダ内にある cOrbitGenSync.ini を開き, 以下のパラメータを調整してください.

パラメータ	概要	入力範囲
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ1	1 軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ2	2軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ3	3 軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ4	4 軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ5	5 軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ6	6 軸最大補正角度のオフセット[deg]	-180.0 ∼ 180.0
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_J7	7 軸最大補正角度のオフセット[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_J8	8 軸最大補正角度のオフセット[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.ERROR_DISTANCE	許容移動距離[mm]	

各軸補正のアルゴリズムの場合, ini ファイル内に, 直接各軸の最大補正角度を設定出来ません.

そのため、DEBUGFILEOUT パラメータを1に変更すると、DEBUGFILEOUT で指定したフォルダ内に、内部で自動計算した各軸の最大補正角度のパラメータを出力することが出来ます.

(MaxDispJoint.csv)

軌道生成で使用する各軸の最大補正角度は、出力され値に、各軸の最大補正角度のオフセット (MAX_DISPLACEMENT_dJ*)のパラメータをオフセットした値となります.

DEBUGFILEOUT	1
DEBUG.FILEPATH	任意の出力フォルダ

(注意) DEBUG.FILEOUT パラメータが 1 の場合, InitNonStopPathLib, GenerateNonStopPathコマンドを 実行する毎にファイルが生成されます.

教示点座標の調整の完了後、DEBUG.FILEOUT パラメータを 0 に変更してください.

・ アルゴリズムが先端座標補正の場合

NetwoRC プロバイダの Bin フォルダ内にある cOrbitGen.ini を開き, 以下のパラメータを調整してください.

パラメータ	概要	入力範囲
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ1	1 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ2	2 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ3	3 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ4	4 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ5	5 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_dJ6	6 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_J7	7 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$
FIGCHECK.MAX_DISPLACEMENT_J8	8 軸最大補正角度[deg]	$0.0 \sim 180.0$